


LEISTER

®

H **RUS** **SF** **CN**

EXAMO

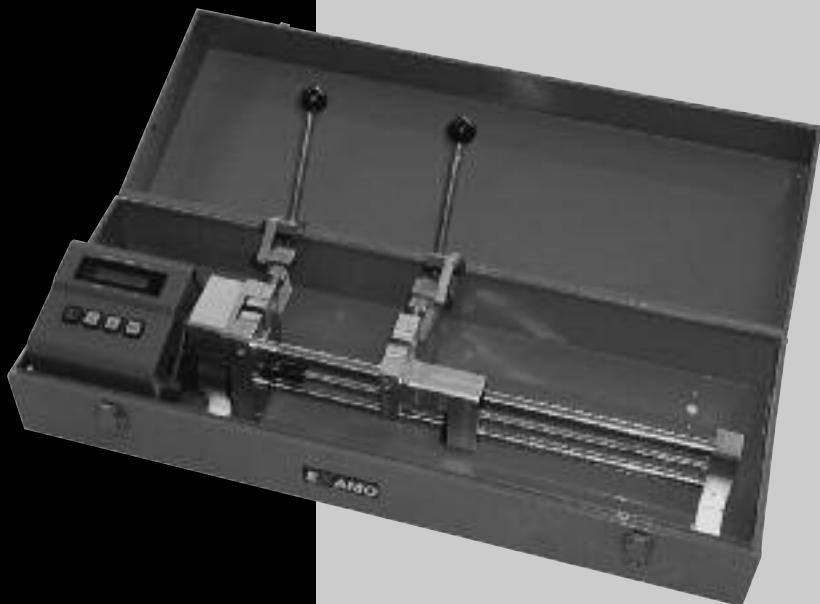

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com

	Hungary	Használati utasítás	3
	Русский	Инструкция по эксплуатации	16
	Suomi	Käyttöohje	29
	中文	使用手册	42



Az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze is azt meg.

Leister EXAMO szakítógép

(DIN 51221 1. rész szerint)

ALKALMAZÁS

Szakítógép műanyag tömítő lécek, geotextiliák és fóliák vágó-, nyíró- és szakítótíserleteihez.
(v.ö. DVS 2225 I. rész, DVS 2203 II. rész, BAM)

Egy hegesztési próba szilárdságának meghatározásához a próbatestet (DVS, DIN 53455 vagy ASTM szerint) beszorítják a szakítógépbe, és állandó vizsgálati sebesség mellett szakadásig nyújtják.

A kísérlet után leolvasható a maximális erő (F_{Peak}) és szakítási erő (F_{Tear}) a megfelelő nyúlási értékekkel. Ha a próba deformációja bekövetkezik, akkor a maximális deformációs feszültség húzóerő értékét kell leolvasni.

Vizsgálati sebességek irányértékei:
(DVS, DIN és ASTM) PVC-P 100 mm/min
PE-HD 50 mm/min
PP, PVDF 20 mm/min
PVC-U 10 mm/min



FIGYELMEZTETÉS



Életveszély a készülék kinyitásakor, mivel feszültséget vezető elemek és csatlakozások válnak szabaddá. A készülék kinyitása előtt a hálózati csatlakozót ki kell húzni a dugaszoló alizathól.



Az eszközt csak földelt hálózati csatlakozó aljzathoz szabad csatlakoztatni. Az eszközön belüli és kívüli földelés bármilyen jellegű megszakítása veszélyes!

Csak földelt hosszabbító kábelt szabad használni!



VIGYÁZAT



A készüléken megadott **névleges feszültség** egyezzen meg a hálózati feszültséggel.



FI-kapcsoló szükséges a személyek védelme érdekében a készülék építési helyeken történő alkalmazásánál



A berendezés csak felügyelet alatt üzemeltethető. A berendezést csak képzett szakember által vagy ilyen jelenlétében szabad használni. Gyerekek számára a berendezés használata szigorúan tilos!



A készüléket óvni kell nedvességgel szemben.



Üzemi fázis során a hajtásorsót és a szánokat nem szabad megéríteni.



A szánokkal nem szabad beszorított próba esetén beiárnival.

Megfelelőség

 
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz

gazolja, hogy ez a termék az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az alábbi EK-irányelvek követelményeinek.

Irányelvezek: 2006/42, 2004/108, 2006/95, 2011/65

Harmonizált szabványok: EN 12100, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 50581

Kaegiswil, 15.07.2015


Bruno von Wyl
CTO


Andreas Kathriner, GM

Hulladékkezelés



Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Csak az EU-tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemetbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96 európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

MŰSZAKI ADATOK


		EXAMO 300F	EXAMO 600F
Feszültség *	V~	100, 120, 230	100, 120, 230
Teljesítmény	W	200	200
Max. húzóerő	N	4000	4000
Hőmérséklet tartomány	°C	- 5 bis + 80	- 5 bis + 80
Erőmérési tartomány	N	0 – 4000	0 – 4000
Kijelző eltérés	%	<3% 20 °C-on	<3% 20 °C-on
Min. pofatávolság	mm	5	5
Max. pofatávolság	mm	300	600
Út	mm	300	600
Vizsgálati sebesség	mm/min.	10 – 300	10 – 300
Max. próbavastagság	mm	7	7
Max. Próbaszélesség	mm	40 (60 opció)	40 (60 opció)
USB-port		opcionális	opcionális
Üzemi zajszint	L _{pA} (dB)	<70	<70
Súly **	kg	14	17.5
Méret (H × Sz × M)	mm	750 × 270 × 190	1050 × 270 × 190
Konformitás jel	CE	CE	CE
I. érintésvédelmi osztály	⊕	⊕	⊕

* Csatlakozási feszültség nem kapcsolható át

** Tömeg a hálózati csatlakoztató vezeték nélkül

Műszaki változtatás jogá fenntartva

Készülékleírás

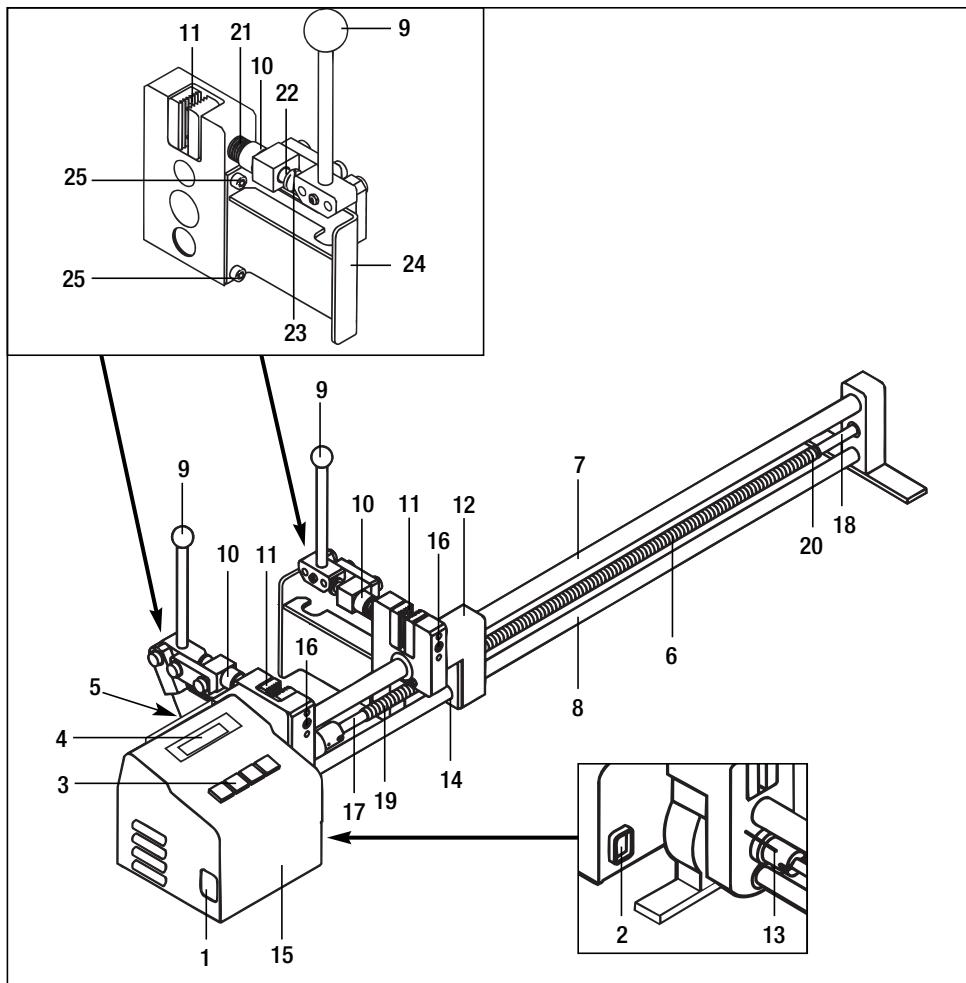

- | | | |
|--|---|---|
| 1 csatlakozó hüvely | 10 állítócsavar | 18 vizsgálati irány biztonsági pozíció |
| 2 főkapcsoló | 11 rögzítő pofa | 19 menetkezdet visszajárás |
| 3 billentyűzetmező | 12 szán | 20 menetkezdet vizsgálati i rány |
| 4 kijelző | 13 távtartó stift | 21 rugó |
| 5 USB-port
(Kísérleti paraméterek) | 14 trapézmenetesanya | 22 feszítőtengely |
| 6 hajtásorsó | 15 hajtásmotor és elektronika háza | 23 laposfejű csavar |
| 7 felső vezetőrúd | 16 fix rögzítő pofa rögzítő csavar | 24 tartó |
| 8 alsó vezetőrúd | 17 visszajárás biztonsági pozíció | 25 rögzítő csavar |
| 9 rögzítő kar | | |


Készülékleírás Billentyűmező (3)



Start /Stop

Gyorsjárat
Hátra MÍNUSZGyorsjárat
Előre / PLUSZMenü
kiválasztása

Készülékleírás Kijelző (4)

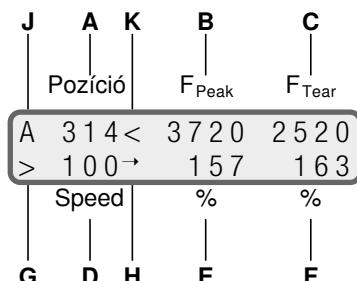

- A** Pillanatnyi szánpozíció az initial length-hez (Kísérleti paraméterek) [mm]
A vagy gomb megnyomásakor abszolút szánpozíció [mm]
- B** Vizsgálóerő legmagasabb értéke a futó vizsgálatnál [N]
- C** Szakadás előtt: pillanatnyi vizsgáló erő [N]
Szakadás után: szakítóerő [N]
- D** Vizsgálati sebesség előírt érték [mm/min]
- E** Nyúlás F_{Peak} -nél (F_{Peak} -kel áll meg)
- F** Szakadási nyúlás
- G** Készülék státusza
 > testing
 Stop
 >> Fast motion forward
 << Fast motion backward
- H** USB állapot
 I Aktuális fájl meghatározva
 → Felvétel folyamatban
- J** Lekapcsolás állapota
 A Automatikus leállás F_{Tear}
 M Manuális leállás
- K** Motor túláram jelzés
 < Túláram megállapítva

Üzemkészültség

- Koffert ki kell nyitni.
- A mellékelt hálózati csatlakozó kábelt csatlakoztassa a **csatlakozóperselyre** (1).
- A készüléket az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni.
- A **rögzítő kart** (9) beakadásig ki kell húzni.
- A **főkapcsolót** (2) be kell kapcsolni:
 - Szánpozíció nem a **távtartó stiftén** (13).
 - A Press << for initialize felszólítás megjelenik a **kijelzőn** (4).
 - Meg kell nyomni a  gombot, Wait for initialize jelenik meg a **kijelzőn** (4) és a **szán** (12) a **távtartó stiftig** (13) mozog.
 - A **kijelzőn** (4) megjelenik a standard kijelző.
 - Szánpozíció a **távtartó stiftén** (13).
 - A **kijelzőn** (4) a standard kijelző jelenik meg.

Kísérleti paraméterek

- A kísérleti paramétereket a következő gombokkal kell beállítani:




- Speed: vizsgálati sebesség mm/min-ben
- Initial Length: pofatávolság mm-ben, amelyet a készülék a  vagy a  működtetése után megtesz.
A pofatávolságot mindenkor a  vagy a  gombbal lehet korrigálni.
A **szán** (12) abszolút pozíciója (pofatávolság) a **kijelzőn** (4) jelenik meg.
- Initial Tension: Az előfeszítési erő nagysága. A beállított előfeszítési erő elérésekor kezdődik meg a húzási kísérlet kiértékelése. Ha az előfeszítési erőt **0 N**-ra állítják be, akkor a kísérlet kiértékelése a Start gomb  megnyomására indul el.
- Menü elhagyása a  gombbal.
- Initial length-től történő rájáráskor az erőkijelző egy ≠ 0 értéket jelez ki. Oka: a hőmérséklet hatása a készülékre, és/vagy erőhatás a **rögzítő pofára** (11) a **hajtásmotor és elektronika háznál** (15).
- A vizsgálat kezdetén az erőkijelzőt 0-ra kell állítani.



Az USB porttal rendelkező verzióban további menüpontok állnak rendelkezésre (lásd az USB port használati utasítását).

Próba beszorítása


- A szorító pofát (11) a rögzítő karral (9) ki kell engedni.
- A szorító pofát (11) az állító csavaron (10) a próbavastagságra be kell állítani.
- A próbát a rögzítő karral (9) be kell szorítani.
- Ha a vizsgált darab szélessége kevesebb, mint 40 mm, akkor magasságban a pofa középpontjára kell beállítani vízsintes helyzetben.
- Befogott próba esetén a szánnal nem szabad bejárni, a túlterhelés biztosítás aktiválódik.

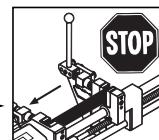

Nyírási kísérlet
(DVS 2226-2)

  

Hajlítási kísérlet
(DVS 2226-3)

 

Szakítóvizsgálat
(DVS 2203 II. rész)

 


Vizsgálat megkezdése

- Meg kell nyomni a Start/Stop gombot .
- Ha eléri a beállított előfeszítési értéket, akkor a nyúlás és pozíció értékét nullára állítják, és a mérés megkezdődik (ha az előfeszítési érték 0 N-ra van beállítva, akkor a mérés azonnal indul).

Mérés befejezése

- A próba szakadásakor meg kell nyomni a gombot, a szán (12) megáll.
- A gomb megnyomása nélkül a szán (12) a mozgási út végén áll meg.
- Ha meg kell szakítani a szakítóvizsgálatot, akkor meg kell nyomni a gombot.
- A próba szakadásakor a szán (12) megáll.
- Ha nem szakad el a próba, a szán (12) a mozgási út végén áll meg.
Ha a szakítóvizsgálatot meg kell szakítani, akkor meg kell nyomni a gombot.
Szakítóvizsgálat megszakításakor a mért értékek nem állítódnak vissza, ha az erőmérő szenzor a beállított előfeszítés fölött terhelés alatt áll (lásd F_{Peak}-kijelző). Az aktuális kísérlet folytatása ezzel biztosítva van.
- Az automatikus lekapcsolás a minta szakadásakor (F_{Tear}) egyes húzási kísérleteknél akadályozó lehet.
Ezért lehetőség van ezen funkció lekapcsolására.
A és gombok egyidejű lenyomásával a kiválasztó menübe jut.
A gombbal az automatikus lekapcsolás aktiválható (alapértelmezett), a gombbal pedig deaktiválható (manuális).



<+> Auto - Stop
<-> Manual - Stop

Mérési adatok leolvasása

- A **kijelzőn** (4) kell leolvasni a kísérleti értékeket.
- A gomb megnyomásával a **szán** (12) a programozott kiindulási pozícióba tér vissza. A pozíció kijelzés átvált az abszolút pofatávolságra.
- A gomb ismételt megnyomásával a mérési adatok törlődnek, és új szakítóvizsgálat kezdődik.

Próba kivétele

- A **rögzítő pofát** (11) a **rögzítő karral** (9) ki kell engedni, és a próbát ki kell venni.
- A készülék készen áll a további vizsgálatokra.

Szállítási készültség

- A **rögzítő kart** (9) ütközésig lefelé kell nyomni.
- A készüléket le kell választani a hálózatról.
- A kábelt el kell távolítani a **csatlakozó hüvelyből** (1) és a kofferbe kell fektetni.
- A koffert be kell zárni.

Szorítópofa cseréje

- Mozgatható pofa
 - Az **állítócsavart** (10) a **rögzítő pofával** (11) szemben meg kell húzni.
 - A **feszítőtengelyt** (22) 8 mm-es villáskulccsal oldani kell a **szorítópofáról** (11).
 - El kell távolítani a **szorítópofát** (11).
- Fix rögzítő pofa
 - Fix **szorító pofa rögzítő csavarját** (16) 4 mm-es hatlapfejű dugókulccsal oldani kell.
 - Le kell húzni a **szorítópofát** (11).
- Rögzítő pofa szerelése fordított sorrendben
 - A **szorítópofák** (11) fogazásának irányára figyelni kell.

USB-port (opcionális) az EXAMO 300F és 600F húzási ellenőrző eszközhöz



- Az USB-port lehetővé teszi az erő, tágulás és tesztelési sebesség folyamatértékek kereskedelmi forgalomban kapható USB pendrive segítségével történő rögzítését. A kiértékelés egy nem mellékelt táblázatkezelő szoftverrel, pl. Microsoft® Excel segítségével történhet.


• Alapvető tudnivalók az USB pendriveróról

- Új USB pendrive használata esetén FAT-32 fájlrendszer és 512 bájtos szektorméret használatával formázza meg azt.
- **FONTOS:** Az új USB pendriveokat mindig előbb tesztelje az eszközön! Egyes USB pendriveok nem működnek ezzel az eszközzel. Ez függ pl. az USB plágiumuktól, az előtelepített szoftvertől, mely esetleg önállóan elindul, a lezárt pendrivetől, stb.
- **Soha ne húzza ki az USB pendriveot adattárolás közben!** Ebben az esetben ugyanis nem történik meg az adatok tárolása! Mindig a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően fejezze be egy minta ellenőrzését.

• Dátum és idő

- A berendezés első indításánál ellenőrizze, illetve állítsa be a dátumot és az időt. Az utasításokat az Előzetes beállítások rovatban találja (diagram).
- Ha a dátum átállításra került, akkor a berendezést két másodpercre ki kell kapcsolni. Ezt követően ismét kapcsolja be, hogy a dátum elfogadásra kerüljön.
- A dátum és az idő a hálózati áramellátástól függetlenül, egy elem segítségével működik.
Célszerű időről időre ellenőrizni a megfelelő működést.

• Az USB pendrive behelyezése

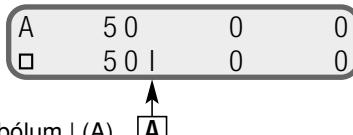- A védőfedél lecsavarása
- Helyezze be az USB pendriveot az USB-portba
- A berendezés kijelzőjén megjelenik a következő szimbólum | (A) 


• Fájlnév

- A felvétel indításakor automatikusan generálódik egy fájlnév, amely az aktuális dátumból (hónap és nap) és a fájl számából áll. **Példa:** 0309-002 09. Március, második minta.
- A fájl száma minden mentésnél automatikusan növekszik. A szám minden újabb napon 001-nél kezdődik újra.

Gyári beállítások



Dátum beállítás, ügyfélszöveg szerkesztése vagy üzemóra-számláló megjelenítése.
A és gombok egyidejű lenyomására a következő képernyő jelenik meg:

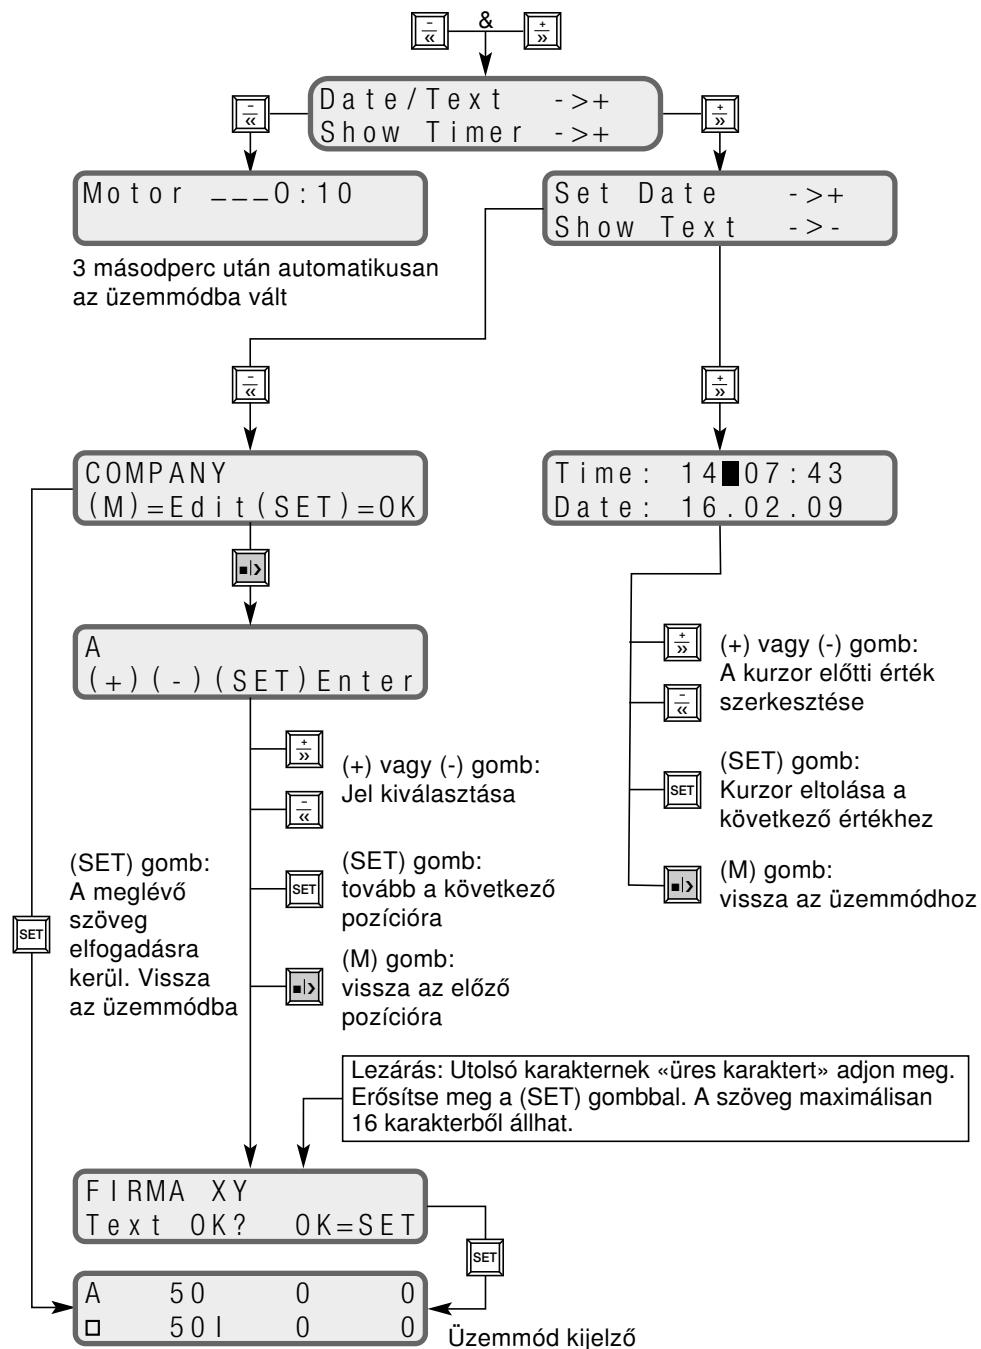

Kísérleti adatok rögzítése



- A megfelelő beállítások elvégzése után a berendezés készen áll a rögzítésre.
- Egy kísérlet elindításához nyomja meg a gombot.
A **kijelzőn (4)** villogva megjelenik a «PLEASE WAIT USB» üzenet és a fájl száma. Ekkor megnyitásra kerülnek a fájlok, és eltárolásra kerül a fejléc szövege.
- Amint a fájl elkészült, a **kijelzőn (4)** látható | szimbólum villogó → jelé változik, és a kísérlet megkezdődik.
- Az erő, sebesség és tágulás értékei minden milliméternél rögzítésre kerülnek.
- Minden kísérlethez tartozik egy fejléc, mely az ügyfélszöveget, a fájl számát, a dátumot, az időt és a beállításokat tartalmazza (lásd kiértékelés).

P L E A S E W A I T U S B
F i l e 0 0 1

A	5 0	0	0
>	5 0 →	0	0

A felvétel leállítása




- A kísérlet automatikusan leállításra kerül, ha a minta elszakad (F_{Tear}), vagy a gombokkal megszakítják vagy eléri a mozgási szakasz végét.
- A kijelzőn ismét megjelenik a «PLEASE WAIT USB». P L E A S E W A I T U S B
F i l e 0 0 1

Soha ne távolítsa el a pendriveot olyankor, ha ez az üzenet látható!

További felvételek



- A minta kivétele

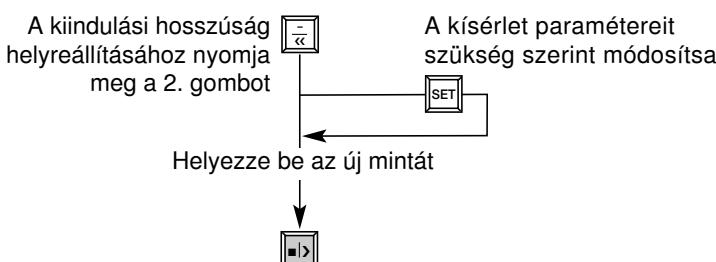

- Ha már nem kívánja az értékeket rögzíteni, el kell távolítani az USB pendriveot
- Időről időre ellenőrizze a PC-n, hogy az USB pendriveon mekkora hely áll még rendelkezésre




- Helyezze az USB pendriveot egy számítógép USB portjába (nem képezi a csomag részét)
- Indítsa el a táblázatkezelő szoftvert (nem képezi a csomag részét)
- Nyissa meg a fájlt
- Válassza ki a meghajtót (USB pendrive meghajtó)
- Fájltípus: «minden fájl»
- A kívánt rögzítése fájlt (*.csv) jelölje ki és nyissa meg
- A fájl megnyílik. Példa a fájl tartalmára:

Fejléc	Ügyfélszöveg (szerkeszthető) Mintaszám	FIRMA-XY File-number: 0218-001 Leister Switzerland EXAMO Software Relase 2.0A Date: 18.02.2009 Time: 14:59:13 Speed = 100mm/min Init.Length = 50 mm Init.Tension = 0N		
	Oszlopfejlécek Egység	Strain [%]	F_PV [N]	SPEED_PV [mm/min]
Adatok	1. adattömb	5	0	100
	2. adattömb	10	0	100
	3. adattömb	15	3	100
	4. adattömb	20	9	100
	FPeak	FPeak: 20	9	100
	FTear	FTear: 20	9	100
	Fájl vége	End of File		

Diagram előállítása



- Egy kísérlet kiválasztása. Oszlopok áttekintése, egység és adattömbök kijelölése (lásd a fenti táblázatot)
- Kattintson a «Diagram létrehozása» szimbólumra, és a varázsló szegésével hozzon létre egy diagramot (pontosabb információkat a táblázatkezelő szoftver felhasználói kézikönyvében talál, nem képezi a csomag részét)
- Lehetséges megjelenítés:

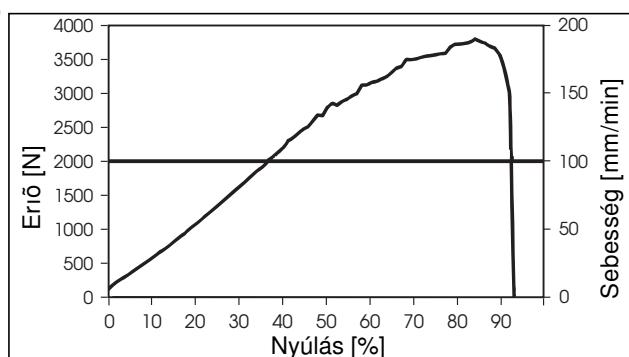

Üzemzavarok és intézkedések

• Szánblokád a visszajárás során

- Ha a szán visszajárás akadályozva van, aktiválódik a túlterhelés biztosítás.
- A **trapézmenetes anyát (14)** a **szán (12)** engedélyezi
- A **trapézmenetes anya (14)** a **hajtásorsó (6)** visszajárás biztonsági pozíciójára (17) jár
- A készüléket meg kell állítani a  gombbal.
- Ha a készülék a Wait for Initialize üzemmódban van, akkor a **távtartó stiftet (13)** kézzel kell működtetni.
- A készüléket a  gombbal el kell indítani.
- A **trapézmentes anyát (14)** a **hajtásorsó (6)** fogja meg és mozgatja a vizsgálati irányba.
- Ha a **hajtásorsó (6)** legalább egy menete látható a **trapézmenetes anya (14)** bal oldalán, akkor meg kell állítani a gépet a  gombbal.
- A **szánt (12)** manuálisan beakadásig a **trapézmenetes anyára (14)** fel kell tolni.
- A készüléket a **főkapcsolóval (2)** ki kell kapcsolni és újra be kell kapcsolni.
- A készüléket újra kell inicializálni az üzemkészültségnek megfelelően

• Túlterhelés biztosítás a vizsgálati irányban

- Ha túllépik a maximálisan megengedett 4000N szakítóerőt, a készülék a károsodás elkerülése érdekében automatikusan kikapcsol.
- A  gombbal a próbát ki kell engedni.
- A próbát ki kell venni .
- Új próbát kell beszorítani és a mérést meg kell ismételni

• Motor túlterhelési áram

- A berendezés mindenkorán a motor által felvett áramot méri. Amennyiben az áramerősség meghaladja a maximálisan megengedett áramerősséget, akkor a motor leszabályozódik, aminek következtében csökken a motor fordulatszáma. A kijelzőn a < szimbólum jelenik meg.
- A meghajtást a  gombbal kapcsolja ki és a  gombbal tehermentesítse a mintát.
- Vegye ki a mintát.
- Helyezzen be új mintát, és ismételje meg az ellenőrzést.

• Túljárás az orsóvégen a vizsgáló készülékben

- Ha nem ismerik fel a mozgási tartomány végét, akkor a **szán (12)** a **vizsgálati irány biztonsági pozíciójára (18)** jár.
- A készüléket meg kell állítani a  gombbal.
- A  gombbal a készüléket el kell indítani.
- A **szánt (12)** manuálisan a **vizsgálati irány menetkezdetre (20)** kell vezetni.
- Ha a **hajtásorsó (6)** legalább egy menete a **szán (12)** jobb oldalán látható, akkor a készüléket meg kell állítani a  gombbal.
- A készüléket a **főkapcsolóval (2)** ki kell kapcsolni és újra be kell kapcsolni.
- A készüléket újra kell inicializálni az üzemkészültségnek megfelelően.

Kivitelek szakítógép

EXAMO 300F / EXAMO 300F USB porttal
EXAMO 600F / EXAMO 600F USB porttal

Karbantartás

- A **hajtásorsót** (6) tisztán kell tartani és 40 óra után meg kell zsírozni. Nehezített környezeti feltételek közötti alkalmazásnál az intervallumot le kell rövidíteni.
- A **felső vezető rudat** (7) és az alsó vezető rudat (8) tisztán kell tartani.
- A csúszócsapágy valamint az orsócsapágyazás nem igényel karbantartást. Zsírral vagy olajjal történő kenés (olyan zsír adalékokkal mint cinkszulfid, molibdén-szulfid és hasonlók) nem megengedett, és befolyásolja a csapágy élettartamát.
- Sérült szenny-lehúzókat a szánon (12) azonnal le kell cserélni.
- A hálózati kábelt és csatlakozót szakadásra és mechanikus sérülésekre ellenőrizni kell.

Szerviz és javítás

- A motor szénszintjét kb. 1000 üzemóra után ellenőriztetni kell az Ön szervizhelyével
- Javításokat kizárolag minősített **Leister szervizhellyel** szabad végeztetni. Ezek **24 órán belüli** szakszerű és megbízható **javítást, szervizt** szavatolnak a kapcsolási rajzoknak és tartalék alkatrész listáknak megfelelően.

Garancia

- A készülékre a közvetlen értékesítési partner/eladó által biztosított garanciális és szavatossági jogok vonatkoznak, a vásárlás időpontjától kezdve. Garanciális vagy szavatossági igény esetén (igazolás számlával vagy szállítólevéllel) az értékesítési partner cserekészülékkel vagy javítással hárítja el a gyártási vagy megmunkálási hibákat. A szavatosság vagy garancia a fűtőelemekre nem vonatkozik.
- Az ezen túlmenő garanciális vagy szavatossági igényeket a hatályos jog keretein belül kizártuk.
- A természetes elhasználódásra, túlterhelésre vagy szakszerűtlen kezelésre visszavezethető károkra a garancia nem vonatkozik.
- A vásárló által átépített vagy módosított készülékre vonatkozólag semmiféle garanciális vagy szavatossági igény nem érvényesíthető.



Руководство по эксплуатации

Перевод оригинальной Инструкции по эксплуатации



Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Динамометр Leister EXAMO

(согл. DIN 51221 Часть 1)

Применение

Динамометр для испытания гидроизоляционных материалов, геотекстиля и пленок на отслаивание, сдвиг и растяжение.

(ср. DVS (Германское общество сварки) 2225 Часть II, DVS 2203 Часть II, ВАМ (Фед. ведомство по испытанию и исследованию материалов)

Для определения прочности сварного образца последний (согл. DVS, DIN 53455 или ASTM) зажимается в динамометре и при постоянной скорости испытания растягивается до разрыва.

Максимальное усилие (F_{Peak}) и усилие разрыва (F_{Tear}) с соответствующими параметрами растяжения считывается после испытания. Если происходит вытягивание образца, то усилие растяжения считывается по максимальному напряжению текучести.

Ориентировочные значения скорости испытания:	ПВХ-П	100 мм/мин.
(DVS, DIN и ASTM)	ПЭ выс. плотности	50 мм/мин.
	ПП, ПВДФ	20 мм/мин.
	ПВХ-У	10 мм/мин.



Предупреждение



Опасно для жизни при открытии устройства, поскольку оно содержит компоненты и подключения, находящиеся под напряжением. Перед открытием устройства извлеките сетевую вилку из розетки.



Подключайте устройство к **розетке с защитным проводом**. Любое прерывание защитного провода внутри или вне устройства представляет опасность!

Используйте только удлинительные кабели с защитным проводом!



Осторожно



Номинальное напряжение, указанное на устройстве, должно соответствовать напряжению сети.



Для защиты персонала при использовании устройства на строительных площадках **обязательна установка устройства защитного отключения**.



Не допускайте эксплуатации устройства **без надзора**. Устройство может использоваться только **обученными специалистами** или под их надзором. Использование устройства детьми категорически запрещено.



Заштите устройство от воздействия влаги.



Во время эксплуатации приводной шпиндель и салазки не должны соприкасаться.



Нельзя задвигать салазки при наличии зажатого испытуемого образца.

Сертификат соответствия

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Швейцария

подтверждает, что настоящее изделие в поставленном исполнении соответствует требованиям следующих директив ЕС.

Директивы: 2006/42, 2004/108, 2006/95, 2011/65

Гармонизированные нормы: EN 12100, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 50581

Кегесвиль, 15.07.2015

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

Kathrine A.

Andreas Kathriner, GM

Утилизация



Электроинструменты, принадлежности и упаковка подлежат переработке на вторсырье в соответствии с экологическими требованиями. **Только для стран ЕС:** Не выбрасывайте электроинструмент с бытовыми отходами! Согласно Европейской директиве 2002/96 об отработанных электронных и электрических приборах и в соответствии с ее реализацией в международном праве непригодный электроинструмент должен отдельно собираться и направляться на переработку в соответствии с экологическими требованиями.

Технические характеристики


		EXAMO 300F	EXAMO 600F
Напряжение *	В~	100, 120, 230	100, 120, 230
Мощность	Вт	200	200
Макс. усилие растяжения	Н	4000	4000
Температурный диапазон	°C	- 5 bis + 80	- 5 bis + 80
Диапазон измеряемого усилия	Н	0 – 4000	0 – 4000
Погрешность индикации	%	<3% полной шкалы при 20°C	<3% полной шкалы при 20°C
Мин. расстояние между губками	мм	5	5
Макс. расстояние между губками	мм	300	600
Ход	мм	300	600
Скорость испытания	мм/мин.	10 – 300	10 – 300
Макс. толщина образца	мм	7	7
Макс. ширина образца	мм	40 (60 дополнительно)	40 (60 дополнительно)
USB-порт		оциально	оциально
Уровень шума	L_{pA} (дБ)	<70	<70
Вес **	кг	14	17.5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	750 × 270 × 190	1050 × 270 × 190
Знак соответствия		CE	CE
Класс защиты I		⊕	⊕

* Подводимое напряжение без возможности переключения

** Вес без провода подсоединения к электросети

Оставляем за собой право на технические изменения.

Описание устройства

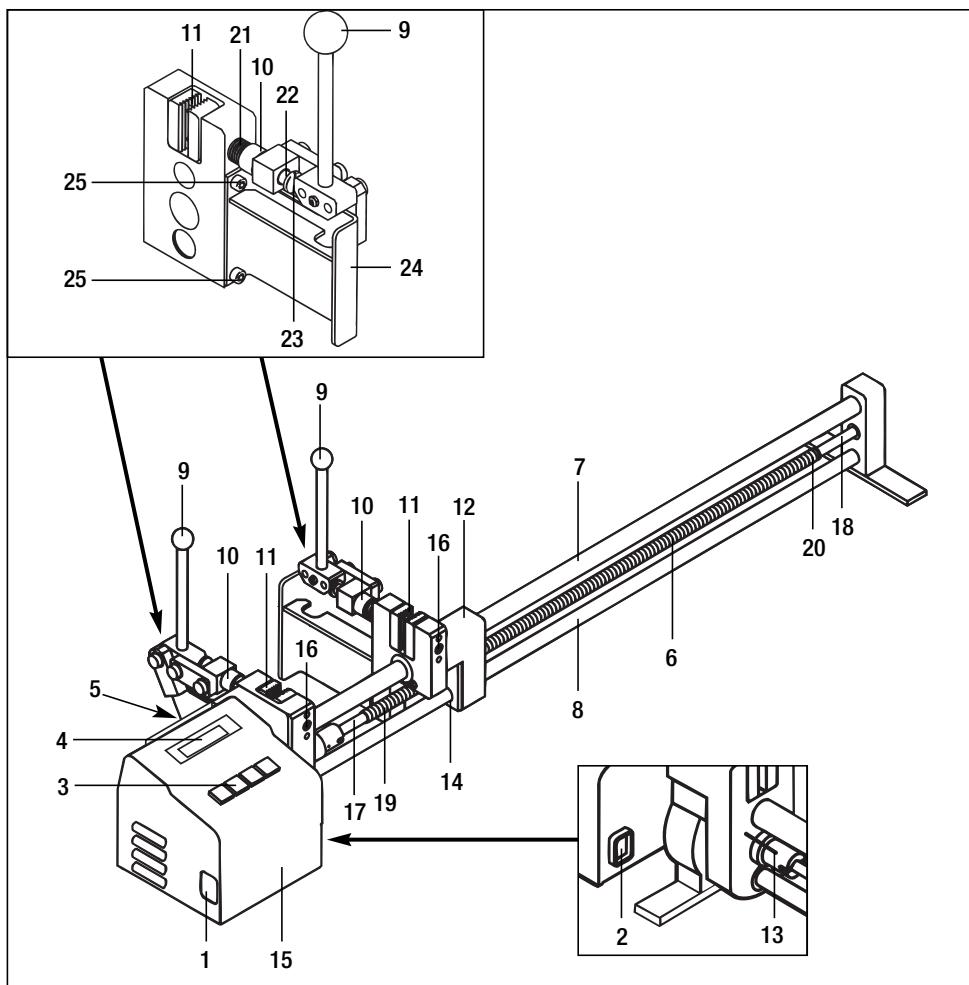

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1 Штекерное гнездо | 12 Салазки | 18 Безопасная позиция –
направление испытания |
| 2 Главный выключатель | 13 Распорный штифт | 19 Начало резьбы – возврат |
| 3 Кнопочная панель | 14 Гайка с трапецидальной
резьбой | 20 Начало резьбы –
направление испытания |
| 4 Дисплей | 15 Корпус приводного
двигателя и электроники | 21 Пружина |
| 5 USB-порт (опционально) | 16 Винт крепления
фиксированной
зажимной губки | 22 Зажимной вал |
| 6 Приводной шпиндель | 17 Безопасная позиция –
возврат | 23 Винт с плоской головкой |
| 7 Верхняя направляющая | | 24 Держатель |
| 8 Нижняя направляющая | | 25 Крепежный винт |
| 9 Зажимной рычаг | | |
| 10 Регулировочный винт | | |
| 11 Зажимная губка | | |

Описание устройства: кнопочная панель (3)




Старт/Стоп

Быстрый ход
назад / МИНУСБыстрый ход
вперед/ПЛЮС

Выбор меню

Описание устройства: дисплей (4)

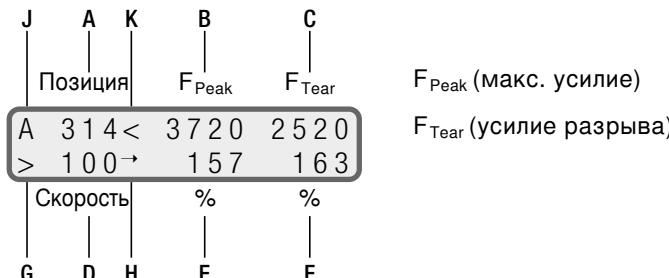

A Текущая позиция салазок относительно начальной длины
(параметры испытания)

[мм]

При нажатии клавиши или абсолютная позиция салазок [мм]

B Макс. значение испытательного усилия для текущего испытания [Н]

C Перед разрывом: текущее испытательное усилие [Н]

После разрыва: усилие разрыва [Н]

D Скорость испытания - задан. значение [мм/мин.]

E Растяжение при F_{Peak} (останавливается при F_{Peak})

F Растяжение разрыва

G Статус устройства

> Тестирование

Стоп

→ Быстро вперед

< Fast motion backward

H Статус USB

I Текущий файл определен

→ Идет запись

J Статус – отключение

А Автоматическая остановка при F_{Tear}

М Ручная остановка

K Индикация тока перегрузки двигателя

< Зафиксирован ток перегрузки

Подготовка к работе

- Откройте чемоданчик
- Подключите прилагающий провод электропитания к **штекерному гнезду (1)**
- Подключите устройство к сети
- Вытяните **зажимной рычаг (9)** до фиксации
- Включите **главный выключатель (2)**:
 - позиция салазок – не у **распорного штифта (13)**
 - на **дисплее (4)** появится требования «Press << for Initialize» («нажмите << для инициализации»)
 - нажмите клавишу  , на **дисплее (4)** появится «Wait for Initialize» («ожидание инициализации»), **салазки (12)** перемещаются к **распорному штифту (13)**
 - На **дисплее (4)** отображается стандартная индикация
 - Позиция салазок – у **распорного штифта (13)**
 - На **дисплее (4)** отображается стандартная индикация

Параметры испытания

- Параметры испытания устанавливаются с помощью следующих клавиш:




- Speed: Скорость испытания в мм/мин.
- Initial Length: Расстояние между губками в мм, на которое перемещается устройство после нажатия клавиши  или  . Расстояние между губками можно изменить клавишей  или  в любой момент. Абсолютная позиция **салазок (12)** (расстояние между губками) отображается на **дисплее (4)**.
- Initial Tension: Значение предварительного усилия напряжения. При достижении установленного предварительного усилия напряжения запускается анализ испытания на растяжение. Если предварительное напряжение устанавливается равным **0 Н**, анализ испытания начинается по нажатию кнопки тарт 
- Выход из меню с помощью кнопки 
- При перемещении на начальную длину (Initial length) индикатор усилия может показывать значение, не равное 0. Причина: температурное воздействие на устройство и/или воздействие усилия на **зажимные губки (11)** в области **корпуса приводного двигателя и электроники (15)**.
- При начале испытания индикатор усилия устанавливается на 0


В версии с USB-портом предусмотрены дополнительные пункты меню (см. раздел о работе с USB-портом).

Крепление испытуемого образца


- Разожмите **зажимные губки** (11) с помощью **зажимного рычага** (9)
- Выставьте толщину образца на **зажимных губках** (11) с помощью **регулировочного винта** (10)
- Зажмите образец с помощью **зажимного рычага** (9)
- Если ширина испытуемого образца меньше 40 мм, то находящийся в горизонтальном положении образец выравнивается по центру губок
- Нельзя задвигать салазки при наличии зажатого образца, при этом активируется защита от перегрузки

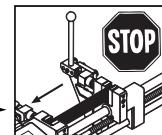


Испытание на сдвиг (DVS 2226-2)

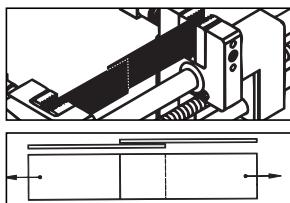

Испытание на отслаивание (DVS 2226-3)

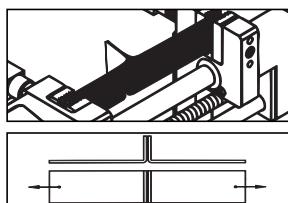

Испытание на растяжение (DVS 2203 Часть II)

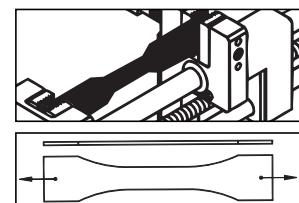

Начало испытания

 
- Нажмите кнопку Старт/Стоп
- При достижении установленного предварительного напряжения значения растяжения и позиции устанавливаются на нуль, и начинается измерение (если установлено предварительное натяжение, равное 0 Н, измерение начинается немедленно).

Завершение испытания

- При разрыве испытуемого образца нажмите клавишу , **салазки** (12) останавливаются
- Если клавиша не нажимается, **салазки** (12) останавливаются в конце хода
- Если испытание на растяжение необходимо прервать, нажмите клавишу
- При разрыве испытуемого образца **салазки** (12) останавливаются
- Если разрыва образца не происходит, **салазки** (12) останавливаются в конце хода
- Если испытание на растяжение необходимо прервать или остановить, нажмите клавишу . При прерывании испытания на растяжение измеренные значения не сбрасываются, если датчик измерения усилия показывает усилие, превышающее установленное предварительное напряжение (см. индикатор F_{Peak}). Таким образом обеспечивается возможность продолжения текущих испытаний.
- Автоматическое отключение при разрыве испытуемого образца (F_{Tear}) может быть неудобным для проведения определенных испытаний. Поэтому эту функцию можно деактивировать.

При одновременном нажатии клавиш и вы переходите в меню выбора.

С помощью клавиши можно активировать автоматическое отключение (Default), а с помощью клавиши – деактивировать его (Manual).



<+> Auto - S top

<-> Manual - S top

Считывание данных испытаний

- Считайте значения, полученные в процессе испытания, на **дисплее (4)**
- При нажатии клавиши **салазки (12)** возвращаются в заданную исходную позицию. Индикатор позиции переключается на абсолютное расстояние между губками.
- При повторном нажатии клавиши данные испытания удаляются, запускается новое испытание на растяжение.

Извлечение испытуемого образца

- Разожмите **зажимные губки (11)** с помощью **зажимного рычага (9)** и извлеките испытуемый образец
- Устройство снова готово к проведению испытаний

Подготовка к транспортировке

- Отведите **зажимной рычаг (9)** до упора вниз
- Отключите устройство от сети
- Отсоедините кабель от **штекерного гнезда (1)** и уложите в чемоданчик
- Закройте чемоданчик

Замена зажимных губок

- Подвижные губки
 - Затяните **регулировочный винт (10)** по направлению к **зажимным губкам (11)**
 - Открутите **зажимной вал (22)** от **зажимной губки (11)** гаечным ключом на 8 мм
 - Снимите **зажимные губки (11)**
- Неподвижные зажимные губки
 - Открутите зажимной винт неподвижных **зажимных губок (16)** с помощью торцового шестигранного ключа на 4 мм
 - Снимите **зажимные губки (11)**
- Установите зажимные губки в обратном порядке
 - Следите за правильной ориентацией **зубьев зажимных губок (11)**



- USB-порт позволяет производить запись технологических значений – усилия, растяжения и скорости испытания – на обычный флеш-накопитель USB. Анализ производится с использованием прилагаемого калькуляционного ПО, например, Microsoft® Excel.

- **Основные сведения о работе с флеш-накопителем USB**

- Если используется новый флеш-накопитель USB, отформатируйте его в формате FAT 32 с размером сектора 512 байт.

- **ВАЖНО:** Всегда предварительно тестируйте новые флеш-накопители USB с устройством! Некоторые флеш-накопители USB не работают с этим устройством. Это зависит, например, от технологии USB, предустановленного автоматически запускаемого ПО, блокировки накопителя и т.д.

- **Никогда не извлекайте флеш-накопитель USB во время сохранени!** В противном случае сохранение данных не будет выполнено! Всегда завершайте испытание образца в соответствии с данным руководством.

- **Дата и время**

- При первом запуске устройства установите время и дату или проверьте их установку. Инструкции вы найдете в разделе с предварительными установками (диаграмма).

- При переустановке даты выключите устройство на две секунды. Затем снова включите его – дата будет принята.

- Теперь дата и время поддерживаются аккумулятором независимо от сети.

Рекомендуется периодически проверять работу часов.

- **Установка флеш-накопителя USB**

- Открутите защитную крышку

- Вставьте флеш-накопитель в USB-порт

- На индикаторе устройства появится символ | (A)

A	5	0	0	0
<input type="checkbox"/>	5	0	1	0

↑
A

- **Имя файла**


- При запуске записи автоматически генерируется имя файла, состоящее из текущей даты (месяц и день) и номера файла. Пример: 0309-002 09 марта, второй образец.

- Номер файла автоматически увеличивается при каждом сохранении. Номер каждый день начинается с 001.

Предварительные установки



Установка даты, редактирование текста заказчика или индикация счетчика часов работы. При одновременном нажатии клавиш $\leftarrow\rightleftharpoons$ и $\rightarrow\rightleftharpoons$ отображается следующее:

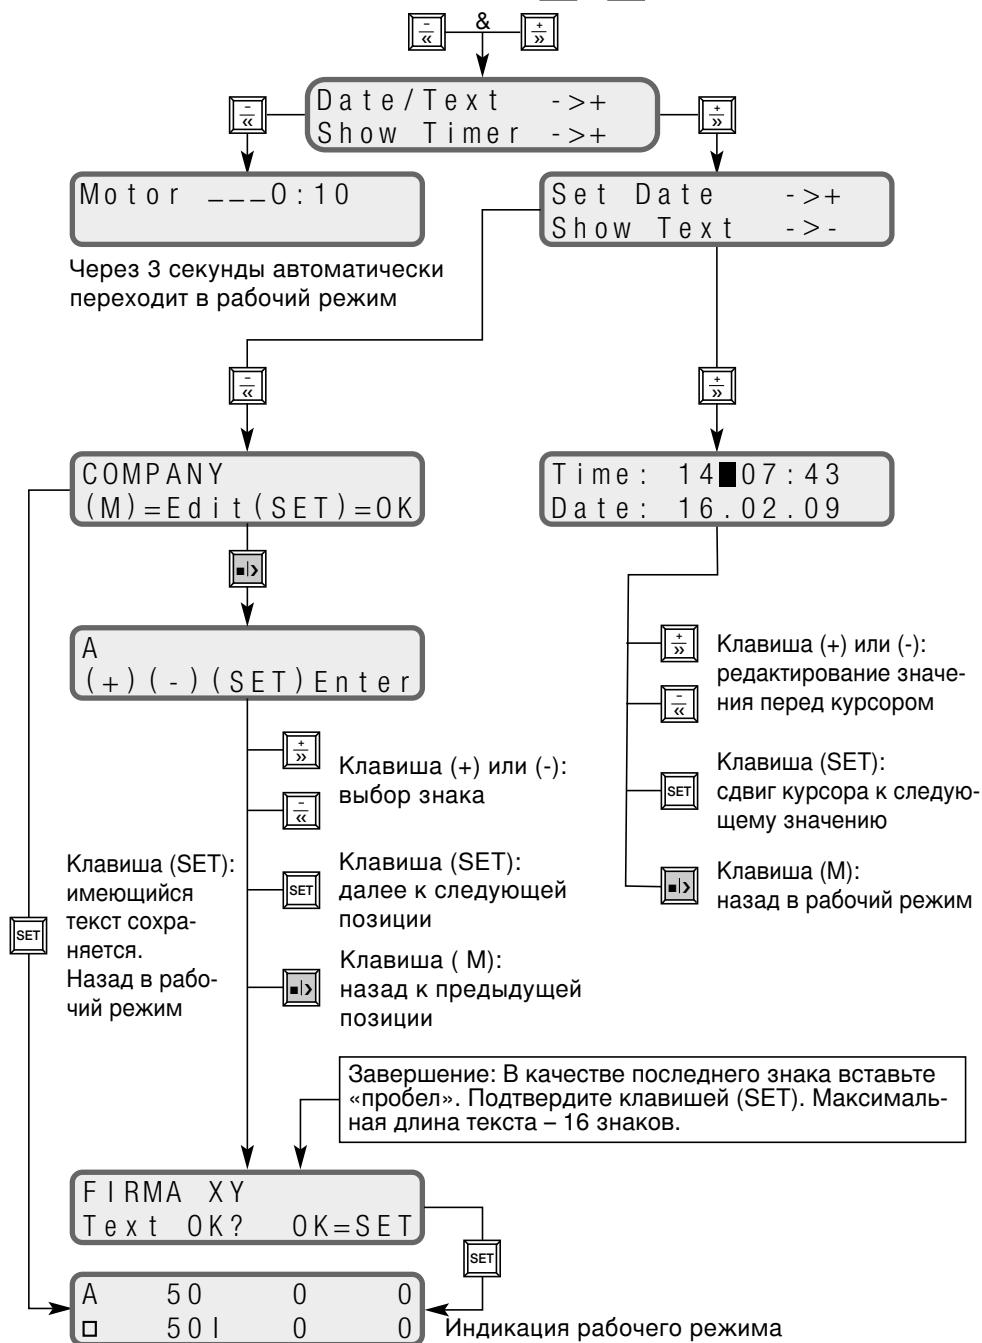

Запись данных испытания



- После ввода правильных предварительных установок устройство готово к записи.
- Для запуска испытания, нажмите клавишу .
На дисплее (4) отобразится мигающее сообщение «PLEASE WAIT USB» и номер файла. Выполняется открытие файла и генерирование текстовой шапки.
- После создания файла индикация на дисплее (4) переключается с | на мигающее □, испытание запускается.
- Значения усилия, скорости и растяжения записываются с шагом в один миллиметр.
- Для каждого испытания сохраняется шапка с текстом заказчика, номер файла, дата, время и настройки (см. анализ).

PLEASE WAIT USB
File 001

A	50	0	0
>	50→	0	0

Остановка записи



- Испытание автоматически останавливается в момент разрыва образца (F_{Tear}), прерывании клавишами , , или при достижении конца хода.
- На дисплее снова отображается сообщение «PLEASE WAIT USB».

PLEASE WAIT USB
File 001

Никогда не извлекайте флеш-накопитель, пока отображается это сообщение!


Дальнейшая запись



- Разожмите испытуемый образец

Возврат на начальную длину
(Initial Length) Нажмите
клавишу 2 раза

При необходимости измените
параметры испытания

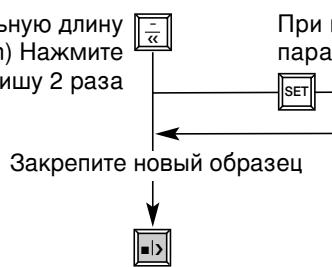

- Если нет необходимости в записи значений, флеш-накопитель USB можно извлечь
- Время от времени проверяйте объем свободной памяти флеш-накопителя на ПК




- Вставьте флеш-накопитель в USB-порт компьютера (не входит в комплект поставки)
- Запустите программу для вычисления в табличном виде (не входит в комплект поставки)
- Откройте файл
- Выберите диск (диск с флеш-накопителем)
- Тип файла: «все файлы»
- Выделите необходимый записанный файл (*.csv) и откройте его
- Открывается файл. Пример содержимого файла:

Шапка	Текст заказчика (редактируемый) Номер образца	ФИРМА-ХУ File-number: 0218-001 Leister Switzerland EXAMO Software Relase 2.0A Date: 18.02.2009 Time: 14:59:13 Speed = 100mm/min Init.Length = 50 mm Init.Tension = ON		
	Заголовок колонки Единица	Strain [%]	F_PV [N]	SPEED_PV [mm/min]
Данные	1-й набор данных	5	0	100
	2-й набор данных	10	0	100
	3-й набор данных	15	3	100
	4-й набор данных	20	9	100
	FPeak	FPeak: 20	9	100
	FTear	FTear: 20	9	100
	Конец файла	End of File		

Создание диаграммы



- Выберите испытание. Выделите колонки, единицы и наборы данных (см. таблицу выше)
- Нажмите на значок «Создать диаграмму», с помощью мастера создайте диаграмму (точные указания приведены в инструкции по пользованию табличным ПО для вычисления, не входит в комплект поставки)
- Возможное отображение:

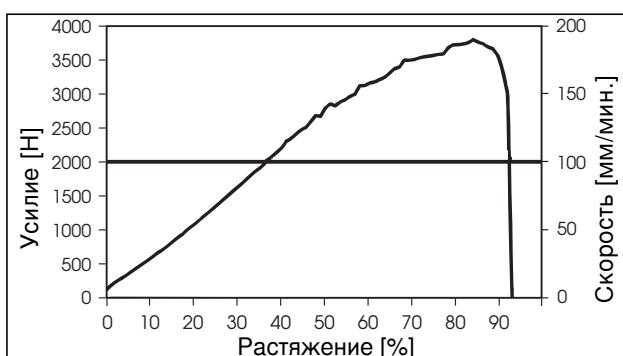

Неисправности при работе и меры по устранению

• Блокировка салазок во время возврата

- Если возникает препятствие во время возврата салазок, активируется защита от перегрузки.
- Гайка с трапецидальной резьбой (14) разблокируется **салазками (12)**.
- Гайка с трапецидальной резьбой (14) перемещается в **безопасную позицию возврата (17) приводного шпинделя (6)**.
- Необходимо остановить устройство клавишей 
- Если устройство находится в режиме «Wait for Initialize» вручную активируйте **распорный штифт (13)**.
- Запустите устройство клавишой 
- Вручную подведите гайку с трапецидальной резьбой (14) к **началу резьбы со стороны возврата (19)**. Гайка с трапецидальной резьбой (14) захватывается **приводным шпинделем (6)** и двигается в направлении испытания.
- Если виден как минимум один виток резьбы **приводного шпинделя (6)** на левой стороне **гайки с трапецидальной резьбой (14)**, остановите устройство клавишой 
- Вручную надвиньте **салазки (12)** на **гайку с трапецидальной резьбой (14)** до фиксации.
- Выключите и снова включите устройство с помощью **главного выключателя (2)**.
- Заново инициализируйте устройство, как описано в разделе подготовки к работе.

• Защита от перегрузки в направлении испытания

- Если максимально допустимое усилие растяжения 4000 Н превышается, устройство автоматически выключается во избежание повреждения.
- Клавишей  разгрузите образец.
- Извлеките образец.
- Закрепите новый образец и повторите испытание.

• Ток перегрузки двигателя

- Устройство постоянно измеряет потребляемый ток двигателя. Если ток превышает максимально допустимое значение, производится регулировка двигателя в сторону уменьшения его частоты вращения. На дисплее отображается символ <.
- Выключите привод клавишой  и разгрузите образец клавишой .
- Извлеките образец.
- Закрепите новый образец и повторите испытание.

• Выезд за конец шпинделя в направлении испытания

- Если не распознается конец хода, **салазки (12)** перемещаются в **безопасную позицию испытания (18)**.
- Остановите устройство клавишой .
- Запустите устройство клавишой .
- Вручную подведите **салазки (12)** к **началу резьбы в направлении испытания (20)**.
- Если виден как минимум один виток резьбы **приводного шпинделя (6)** на правой стороне **салазок (12)**, остановите устройство клавишой .
- Выключите и снова включите устройство с помощью **главного выключателя (2)**.
- Заново инициализируйте устройство, как описано в разделе подготовки к работе.

Модификации динамометра

EXAMO 300F / EXAMO 300F с USB-портом
EXAMO 600F / EXAMO 600F с USB-портом

Техническое обслуживание

- Содержите **приводной шпиндель (6)** в чистоте и смазывайте каждые 40 часов. При применении в сложных экологических условиях сократите интервалы.
- Содержите в чистоте **верхнюю направляющую (7)** и **нижнюю направляющую (8)**.
- Подшипники скольжения и подшипники шпинделя не нуждаются в техобслуживании. Смазка маслом или консистентной смазкой (с такими жировыми добавками, как сульфид цинка, сульфид молибдена и т.п.) не допускается и сокращает срок службы подшипников.
- Немедленно заменяйте поврежденные грязесъемники на **салазках (12)**.
- Проверяйте вилку и сетевой кабель на предмет разрыва и механических повреждений.

Сервис и ремонт

- Примерно каждые 1000 часов работы обращайтесь в сервисную службу для проверки угольных щеток двигателя.
- Ремонтные работы поручайте только авторизованным сервисным службам Leister. Эти службы гарантируют вам надлежащий и надежный ремонтный сервис 24 часа в сутки и предоставляют оригинальные запасные части, электрические схемы и списки запчастей.

Гарантия

- На данное устройство, начиная с даты покупки, распространяются гарантийные обязательства или поручительство прямого дистрибутора/продавца. При получении претензий по гарантии или поручительству (с предоставлением счета или квитанции о поставке) производственные дефекты или дефекты обработки устраняются посредством ремонтных работ или замены устройства. Данная гарантия или поручительство не распространяется на нагревательные элементы.
- Другие претензии по гарантии или обязательству исключаются на основании императивных правовых норм.
- Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате естественного износа, перегрузки или ненадлежащего использования.
- Гарантия или поручительство теряет свою силу, если покупатель переоборудовал устройство или внес в него изменения.



Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä myöhempää tarvetta varten.

Leister EXAMO Jännitysmittari

(DIN 51221 osa 1 mukainen)

Käyttö

Jännitysmittari maakalvojen, maakankaiden ja kelmujen kuorinnan, leikkauksen ja vetolujuuden koetukseen. (katso DVS 2225 osa II, DVS 2203 osa II ja BAM)

Liitoksen lujuuden määrittäminen tapahtuu asettamalla koekappale (DVS, DIN 53455 tai ASTM mukainen) jännitysmittariin ja venytämällä kappaletta tasaisella nopeudella, kunnes se repeää.

Voiman huippu (F_{PEAK}) ja repeytymisen voima (F_{TEAR}), kuten myös muut kokeeseen liittyvät tiedot venymästä tulevat näytölle kokeen lopuksi. Venyneen koekappaleen suurimman myöntövastuksen vetokuormitus tulee myös näytölle.

Standardit koenopeudet:
(DVS, DIN ja ASTM)

PVC - P	100 mm/min.
PE - HD	50 mm/min.
PP, PVDF	20 mm/min.
PVC-U	10 mm/min.



Varoitus



Hengenvaara työkalua avattaessa komponentit ja liitokset ovat esillä, varmista että virtajohto on irti sähköverkosta ennen työkalun avaamista.



Yhdistää vain **suojamaadoitettuun sähköverkkoon**. Puutokset suojaamaadoituksessa voivat tehdä työkalusta vaarallisen!

Käytä ainoastaan suojaamaadoitettuja jatkojohtoja!



Huomio



Laitteen **jännitteen** tulee olla sama, kuin linjan tai pistokkeen jännite.



Henkilösuojaus takia on työkalun liittäminen **VVSK** (Vikavirtasuojakytkin) on suositeltavaa.



Laitetta saa käyttää vain **ammattilainen** tai valvotussa olosuhteissa. Pidä laite lasten ulottumattomissa.



Suojaa työkalu kosteudelta ja kastumiselta.



Älä koske vetoakseliin tai liukukelkkaan koneen ollessa käytössä.



Älä käytä liukukelkkaa, kun liitoskappale on kiinnitetty laitteeseen.

Vaatimustenmukaisuus

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Sveitsi vahvistaa, että tämä tuote, jonka ovat laskeneet markkinoille, täyttää seuraavat EC-direktiivit.

Direktiivit: 2006/42, 2004/108, 2006/95, 2011/65

Yhdenmukaistetut standardit: EN 12100, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 50581

Kaegiswil, 15.07.2015

Bruno von Wyl
Bruno von Wyl, CTO

Kathrine A.
Andreas Kathriner, GM

Hävitys



Sähkötyökalut, oheislaitteet ja pakkaukset tulee lajittella luontoyställisesti kierrätykseen. **Vain EC-maat:** Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteiden mukana! Eurooppalainen direktiivi 2002/96 sähkö- ja elektroniikkaromun hävittämisestä määrää, että käytöstä poistetut sähkötyökalut on toimitettava luontoystävälliseen hävitykseen.


Tekniset tiedot

		EXAMO 300F	EXAMO 600F
Jännite *	V~	100, 120, 230	100, 120, 230
Teho	W	200	200
Suurin vetokuormitus	N	4000	4000
Käyttölämpötila	°C	- 5 bis + 80	- 5 bis + 80
Vetolujuuuden alue	N	0 – 4000	0 – 4000
Poikkeaman suuruus	%	< 3% FS 20°C: ssa	< 3% FS 20°C: ssa
Pienin leukaväli	mm	5	5
Suurin leukaväli	mm	300	600
Ehäisyys	mm	300	600
Koenopeus	mm/min.	10 – 300	10 – 300
Suurin kappaleen paksuus	mm	7	7
Suurin kappaleen pituus	mm	40 (60 lisävarusteella)	40 (60 lisävarusteella)
USB-väylä		Lisävarusteena	Lisävarusteena
Äänitaso	L _{DA} (dB)	<70	<70
Paino **	kg	14	17.5
Mitat (L □ S □ K)	mm	750 × 270 × 190	1050 × 270 × 190
Vaatimustenmukaisuus	CE	CE	CE
Suojaluokitust	!	((

* Käyttötäjä jäänitettä ei voi vaihtaa ** Ilman sähkövirtajohtoa

Oikeudet teknisten tietojen muutoksiin pidätetään ja ne voivat muuttua ilman erillistä mainintaa

Työkalun osat

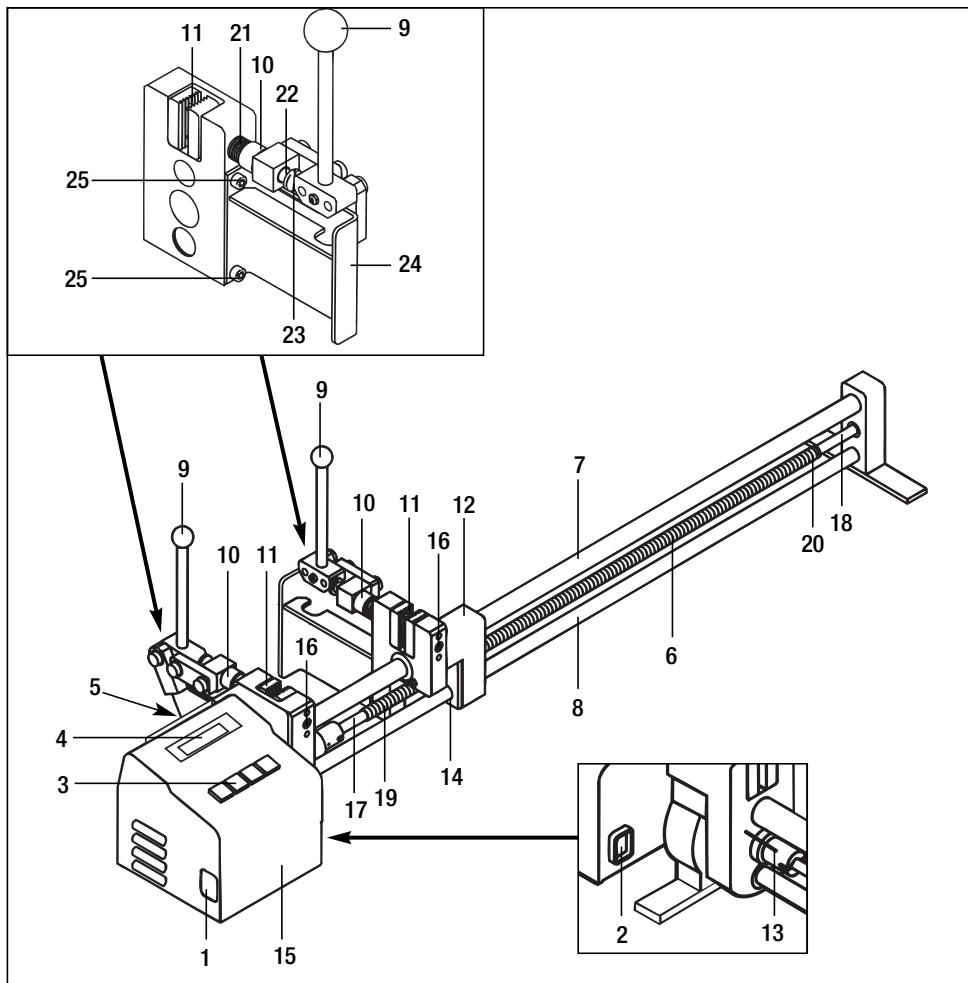

- 1 Virtapistoke
- 2 Pääkytkin
- 3 Näppäimistö
- 4 Näyttö
- 5 USB-portti (lisävaruste)
- 6 Vetoakseli
- 7 Ylempi ohjaustanko
- 8 Alempi ohjaustanko
- 9 Kiinnityksen käytövipu

- 10 Säätoruubi
- 11 Kiinnityskita
- 12 Liukukelkka
- 13 Välkkappale
- 14 Trapetskierteinen mutteri
- 15 Moottorin ja elektroniikan suojakotelointi
- 16 Kidan kiinnitysruubi
- 17 Paluuuliikkeen turva-alue

- 18 Koesuunan turva-alue
- 19 Kierteen alku paluuuliikkeelle
- 20 Kierteen alku koeliikkeelle
- 21 Jousi
- 22 Kiristystanko
- 23 Tasapääruubi
- 24 Pidin
- 25 Kiinnitysruubi

Näppäimistön (3) käyttö



Käynnistä /
Sammuta



Pikaliike
taaksepäin / MIINUS




Pikaliike
eteenpäin / PLUS



Valikko

Näytön (4) käyttö

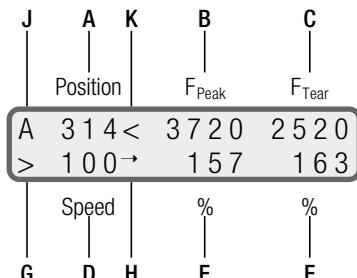

- A** Liukukelkan paikka (kokeen säätöarvo) [mm]
Painamalla tai muutat kelkan paikkaa [mm]
- B** Kokeen suuri vetokuormitus [N]
- C** Ennen repeymää: todellinen vetokuormitus [N]
Repeymän jälkeen: repeytymisvoima [N]
- D** Koenopeuden asetus [mm/min]
- E** Venymä kohdassa F_{PEAK} (pysähtyy kohdassa F_{PEAK})
- F** Venymä repeetyessä
- G** Laitteen tila
 - > Koe käynnissä
 - Pysähdyksissä
 - >> Pikaliike eteenpäin
 - << Pikaliike taaksepäin
- H** USB:n tila
 - I Tiedosto tunnistettu
 - Tallennus käynnissä
- J** Sammutuksen tila
 - A Automaattinen sammutus, kun F_{TEAR} saavutetaan
 - M Käsisammatus
- K** Moottorin ylikuormitus
 - < Ylikuormaa

Käyttöönotto

- Avaa varastolaatikko
- Yhdistä mukana tuleva virtakaapeli virtapistokkeeseen (1)
- Yhdistä virtakaapeli sähköverkkoon
- Vedä **kiinnityksen käyttövipua** (9), kunnes se lukittuu
- Kytke virta päälle **pääkytkimestä** (2)
 - Liukukelkka ei ole **välikkappaleen** (13) luona
 - Paina <<, niin initialize ilmestyy **näytölle** (4)
 - Paina  ja odota kunnes initialize ilmestyy **näytölle** (4) ja liukukelkka (12) siirtyy **välikkappaleen** (13) luokse.
 - **Näytöllä** (4) lukee oletustila
 - Liukukelkka on **välikkappaleen** (13) luona
 - **Näytöllä** (4) lukee oletustila

Kokeen säätöarvot

- Aseta säätöarvot oheisilla näppäimillä:


Set Speed




Set Initial Length




Set Initial Tension



- Speed: Koenopeus mm/min
- Initial Length: Leukojen väli millimetreinä, jonka laite säätää automaattisesti painettaessa  ja  näppäimiä.

Leukojen väliä voidaan korjata milloin tahansa  ja  näppäimillä.

Liukukelkan (12) paikka (leukojen väli) näkyy **näytöllä** (4)

- Initial Tension: Esikiristyksen taso. Kun asetettu esikiristyksen taso on saavutettu, niin vetolujuus- uskoe voi alkaa. Jos esikiristykseksi on säädetty **0 N**, niin kokeen voi aloittaa painamalla käynnistysnäppäintä.

- Poistu valikoista painamalla  näppäintä


- Kun asetat leukojen väliä, niin näytöllä voi olla voiman arvona 0. Syy: laitteeseen vaikuttaa lämpötila ja / tai lähettilä **koneen koteloointia** (15) olevaan **kiinnityksitaan** (11) kohdistuu voimaa.

- Kun käynnistät kokeen, voimat palautuvat arvoon 0.

Laitteet, joissa on USB-portti, sisältävät enemmän valikoita (katso USB-portin osio)

Koekappaleen kiinnitys

- Vapauta **kiinnityskidan** (11) jännitykseni **käyttövivulla** (9).
- Säädä **kiinnityskitaa** (11) **säätörueuvilla** (10) vastaamaan koekappaleen paksuutta.
- Kiinnitä koekappale **kiinnityksen käyttövivulla** (9).
- Mikäli koekappaleen leveys on alle 40 mm, niin se on kiinnitetään vaakasuoraan kidan keskiväliin.
- Älä liikuta liukukelkkaa taaksepäin, kun koekappale on kiinnitetty, se johtaa ylikuormasulakkeen laukeamiseen.

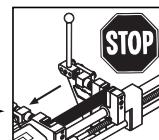


Leikkaukskoe (DVS 2226-2)



Kuorintakoe (DVS 2226-3)



 Vetolujuuskoe (DVS 2203 Teil II)



Kokeen aloitus

 
- Paina Käynnistä / Sammutta näppäintä
- Kun esikiristyksen säädöt on saavutettu, niin venymän ja paikan tiedot nollataan ja koe alkaa (jos esikiristyksen avoksi on asetettu **0 N**, niin koe alkaa välittömästi).

Kokeen lopetus

- Mikäli koekappale repeytyy, niin paina näppäintä pysättääksesi **liukukelkan** (12).
- Mikäli näppäintä ei ole painettu, niin **liukukelka** (12) pysähtyy automaattisesti lopussa.
- Pysytäväksesi tai lopettaaksesi vetolujuuskokeen, paina Käynnistä / sammuta näppäintä.
- Jos koekappale leikkatuu, niin **liukukelka** (12) pysähtyy automaattisesti.
- Mikäli koekappale ei leikkaudu, niin **liukukelka** (12) pysähtyy ajon lopuksi.
- Pysytäväksesi tai lopettaaksesi vetolujuuskokeen, paina käynnistä / sammuta näppäintä. Keskeyttääessäsi vetolujuuskokeen mittausarvot eivät nollaudu, jos voima-anturiin kohdistuu painetta (katso F_{PEAK} näytöltä). Tämä varmistaa kokeen jatkettavuuden.
- Automaattinen sammus voi olla haitallinen tehdessä tiettyjä vetolujuuskokeita kun kappale repeytyy (F_{TEAR}). Tämä ominaisuus on poiskytkettäväissä.

Pääset valikkoon painamalla näppäimiä ja yhtäaikaa.

Näppäimellä automaattinen sammus on käytössä (oletus) ja näppäimellä automaattinen sammus on pois käytöstä (käskikäytöinen)



<+> Auto - Stop

<-> Manual - Stop

Kokeen tietojen lukeminen

- Lue kokeen tulokset **näytöltä (4)**
- Painamalla näppäintä **liukukelkka (12)** palautuu ohjelmoituun aloituspaikkaan. Paikkatieto näytöllä kertoo leukojen välin pituuden.
- Painamalla näppäintä uudestaan, edellisen kokeen tiedot poistuvat ja uusi koe on valmis aloittavaksi.

Koekappaleen poisto

- Vapauta **kiinnityskidan (11)** jännityksien **käyttövivulla (9)** ja poista koekappale.
- Työlaite on valmis uuteen kokeeseen.

Kuljetukseen valmistaminen

- Paina **kiinnityksen käyttövivu (9)** ala-asentoon.
- Iroita työlaite sähköverkosta.
- Iroita virtakaapeli **virtapistokkeesta (1)** ja laita se säilytslaatikkoon.
- Sulje säilytslaatikko.

Kiinnityskidan uusiminen

- Liikkuva pidike
 - Kiinnitä **säätöruuvi (10)** vasten **kiinnityskitaa (11)**
 - Ruuva **kirystystanko (22)** irti **kiinnityskidasta (11)** 8 mm kiintoavaimella.
 - Poista pidike **kiinnityskidasta (11)**.
- Kiinteä pidike
 - Ruuva **kidan kiinnitysruuvi (16)** irti 4 mm kuusikulma-avaimella.
 - Poista pidike **kiinnityskidasta (11)**.
- Kasaa pidikkeet käänteisessä järjestyksessä.
 - Tarkasta **kiinnityskidan (11)** pidikkeiden suuntaus.



- USB-portti mahdollistaa koetulosten, voiman, laajenemisen ja koenopeuden tallentamisen tavalliselle USB-muistitikulle. Tietoja voidaan käsitellä taulukkolaskentaohjelmalla, esim. Microsoft® Excel, ei toimiteta mukana.

• USB-muistitikku

- Jos otat uuden USB-muistitikun käyttöön, varmista että se on alustettu 32 FAT tiedostojärjestelmäksi, 512 tavun muistilla.
- **TÄRKEÄÄ:** Varmista USB-muistitikun käytettävyys laitteessa etukäteen! Kaikki USB-muistitikut eivät välittämättä toimi laitteessa. Syynä toimimattomuuteen voi olla esim. esiasennetut ohjelmat, muistitikun lukitus jne.
- **Älä poista USB-muistitikkua, kun sille tallennetaan!** Tietojen tallennukseen voi tulla häiriö! Toimi aina oheisten ohjeiden mukaan.

• Päivä ja aika

- Aseta tai tarkasta päivä ja aika, kun otat laitteen käyttöön. Ohjeet tähän löydät esiasetusten kaaviosivusta.
- Jos päivästä on muutettu, niin sammuta laite muutamaksi sekunniksi. Käynnistä laite ja uusi päiväys on asetettu.
- Päivä ja aika ovat muistissa sähköjärjestelmästä irrallaan patterivirralla.

On suositeltavaa, että tarkastat toiminnan säännöllisesti.

• USB-muistitikun asetus

- Ruuvaa suojuksen irti.
- Aseta USB-muistitikku USB-porttiin.
- Merkki I (A) ilmestyy näytölle

A	5	0	0	0
<input type="checkbox"/>	5	0	I	0


↑
A

• Tiedostonnimet

- Tiedostonnimi koostuu nykyisestä päivästä (kuukausi ja päivä) ja tiedostonnumero muodostetaan automaattisesti, kun tallennus aloitetaan. Esimerkiksi: 0309-002 maaliskuun yhdeksäs päivä, toinen näyte.
- Tiedostonnumero kasvaa automaattisesti, kun näytteitä tallennetaan. Numerointo alkaa 001:sta joka päivä.



Asettaakesi päivä, muokataksesi asiakkaan tekstiä tai näyttääksesi käyttötunnit.
Paina näppäimiä ja yhtäaikaan ja seuraavainen näkymä avautuu:

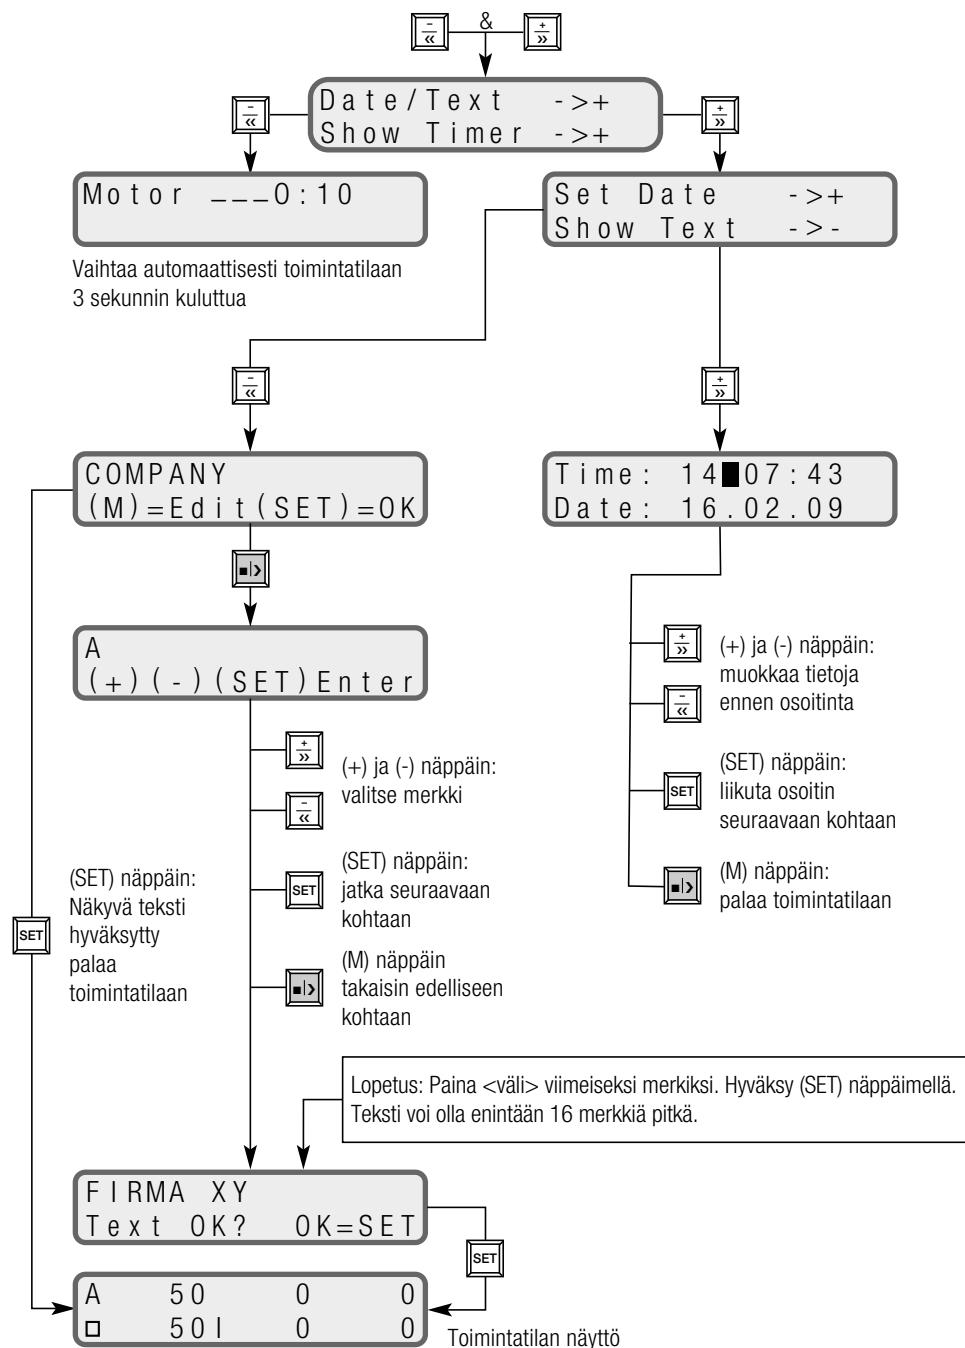

Koetietojen tallennus



- Kun esiasetukset on syötetty, niin laite on valmis tallennukseen.
- Paina näppäintä aloittaaksesi kokeen. Viesti <PLEASE WAIT USB> ja tiedostonnumero vilkkuvat näytöllä (4).
- Tiedosto on nyt avattu ja tunniste luotu.

P L E A S E W A I T U S B
F i l e 0 0 1

- Kun tiedosto on luotu, niin merkki | näytöllä (4) muuttuu vilkkuvaksi ja koe on käynnissä.

A 5 0 0 0
> 5 0 → 0 0

- Voiman, nopeuden ja venymän arvot tallennetaan jokaiselta millimetristä.
- Tunniste asiakastekstillä, tiedostonumerolla, päivällä, ajalla ja asetuksilla tallennetaan jokaisesta kokeesta (katso tulkinta).

Tallennuksen lopetus



- Tallennus loppuu automaattisesti, jos koekappale repeää (F_{TEAR}), jos koe keskeytetään näppäimillä , , tai jos radan loppu saavutetaan.
- Viesti <PLEASE WAIT USB> ilmestyy jälleen ruudulle.


P L E A S E W A I T U S B
F i l e 0 0 1

Älä ikinä poista muistitikkua, kun viesti on näkyvillä !

Lisätallennus



- Poista koekappale

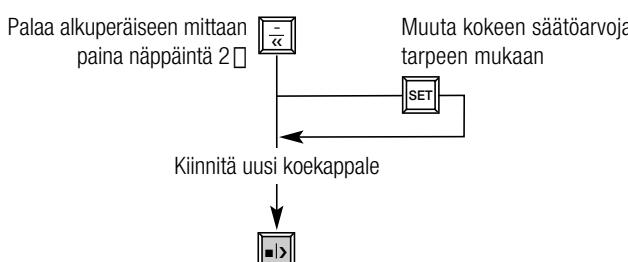

- Mikäli arvoja ei enää tallenneta, USB-muistikortti pitää poistaa laitteesta.
- Tarkista säännöllisesti USB-muistitikun käytettävissä oleva tila tietokoneella.




- Aseta USB-muistikortti tietokoneen USB-porttiin (ei toimiteta mukana).
- Käynnistä taulukkolaskentaohjelma (ei toimiteta mukana).
- Avaa tiedosto
- Valitse asema (USB-muistikortin asema)
- Tiedostotyppi: <kaikki tiedostot>
- Valitse ja avaa haluamasi tallennettu tiedosto (*.csv)
- Tiedosto avautuu. Esimerkki tiedoston sisällöstä:

Tunniste	Asiakasteksti (muokattavissa) Näytteen numero	FIRMA-XY File-number: 0218-001 Leister Switzerland EXAMO Software Relase 2.0A Date: 18.02.2009 Time: 14:59:13 Speed = 100mm/min Init.Length = 50 mm Init.Tension = ON
	Sarakkeen otsikko Laatu	Strain F_PV SPEED_PV [%] [N] [mm/min]
Tietueet	1. tallenne	5 0 100
	2. tallenne	10 0 100
	3. tallenne	15 3 100
	4. tallenne	20 9 100
F_{Peak}	F_{Peak} :	20 9 100
	F_{Tear}	F_{Tear} : 20 9 100
Tiedoston loppu		Tiedoston loppu

Kuvaajan luominen



- Valitse koe. Korosta sarakkeen otsikko, laatu ja tallenteet (katso taulukko yllä)
- Klikkaa <luo kaavio> merkki ja käytä ohjattua kaavion luomista (lisätietoja taulukkolaskentaohjelmasi käyttöohjeista, ohjelmaa ei toimiteta mukana)
- Esimerkki vaihtoehdosta:

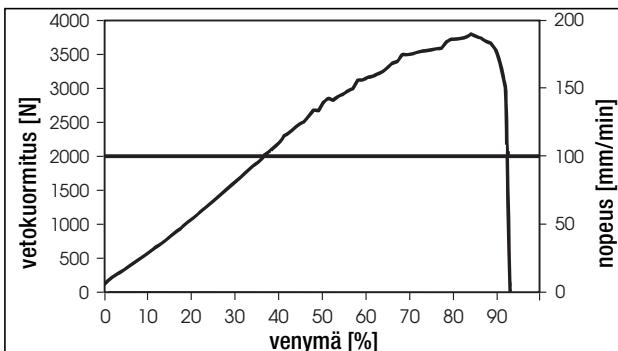

Käyttövirheet ja niiden korjaus

• Este kelkan paluureittillä

- Jos kelkan palautuminen on estynyt, niin ylikuormituksen turvalaite aktivoituu,
- Trapetsikierteinen mutteri (14) irtooaa liukukelkasta (12).
- Trapetsikerteinen mutteri (14) siirtyy vetoakselin (6) paluuliikkeen turva-alueelle (17).
- Kone on pysäytettävä  näppäimellä.
- Jos kone on tilassa <Wait for Initialize>, niin liikuta välikappaletta (13) käsin.
- Käynnistä kone näppäimellä .
- Siirrä trapetsikerteinen mutteri (14) käsin paluuliikkeen kierteen alkuun (19). Vetoakseli (6) siirtää trapetsikerteisen mutterin (14) koesuuntaan.
- Jos ainakin yksi nousu vetoakselissa (6) on näkyissä trapetsikerteisen mutterin (14) vasemmalla puolella, niin pysäytä kone  näppäimellä.
- Työnnä liukukelkkaa (12) käsin, kunnes se pysähtyy trapetsikerteisen mutterin (14) kohdalla.
- Sammuta kone pääkytkimellä (2) ja käynnistä se uudelleen.
- Ota kone uudelleen käyttöön, käyttöönotto-ohjeen mukaisesti.

• Ylikuorman suoja koesuunnassa

- Jos suurin sallittu kuorma 4000 N ylitetään, niin kone sammuu automaattisesti estääkseen vahinkoja.
- Vapauta koekappale painamalla  näppäintä.
- Poista koekappale.
- Kiinnitä uusi koekappale ja toista koe

• Moottorin ylikuormitus

- Laite tarkkailee kokoajan moottorin käytämää sähkövirtaa. Mikäli suurin moottorille asetettu sähkövirta ylitetään, niin moottori hidastuu. Näytölle ilmestyy < merkki.
- Sammuta ajo  näppäimellä ja vapauta koekappale  näppäimellä.
- Poista koekappale.
- Kiinnitä uusi koekappale ja toista koe.

• Vetoakselin ajaminen yli koesuunnassa

- Mikäli kokeen loppu ei tunnistu, niin liukukelkka (12) liikkuu koesuunnan turva-alueelle (18).
- Pysäytä kone  näppäimellä.
- Käynnistä kone  näppäimellä.
- Siirrä liukukelkkaa (12) käsin koeliikkeen kierteen alkuun (20).
- Jos ainakin yksi nousu vetoakselissa (6) on näkyissä liukukelkan (12) oikealla puolella, niin pysäytä kone  näppäimellä.
- Sammuta kone pääkytkimellä (2) ja käynnistä se uudelleen.
- Ota kone uudelleen käyttöön, käyttöönotto-ohjeen mukaisesti.

Jännitysmittareiden vaihtoehdot

EXAMO 300F / EXAMO 300F USB-portilla

EXAMO 600F / EXAMO 600F USB-portilla

Kunnossapito

- Pidä **vetoakseli (6)** puhtaana ja rasvaa se 40 käyttötunnin välein. Käytettäessä haastavissa olosuhteissa, huoltoväli tulisi pitää lyhyempänä.
- Pidä **ohjaustangot (7) (8)** puhtaina.
- Liukulaakerit ja akselin laakeri on huoltovapaita. Voitelu rasvalla tai öljyllä (jossa lisääaineita, kuten Sinkkisulfaatti, molybdeenisulfaatti tai vastaavat) ei ole sallittua, koska se vaikuttaa laakereiden elinikään.
- **Liukukelkan (12)** vahingoittuneet osat on vaihdettava välittömästi.
- Tarkista sähkövirtajohto ja pistoke mahdollisten sähköteknisten ja mekaanisten vaurioiden varalta.

Huolto ja korjaus

- Moottorin hiilet pitäisi tarkastuttaa paikallisessa huoltoliikkeessä 1000 käyttötunnin päästä.
- Korjaukset on suoritettava valtuutetuissa **Leister Service**-liikkeissä. Tämä varmistaa erikoistuneen ja luotettavan huollon **24 tunnin sisällä** käytäen alkuperäisiä Leister varaosia.

Takuu

- Tähän tuotteeseen noudatetaan jakelijan/myyjän myöntämiä takuu- tai takuuvastuuoikeuksia ostopäivästä alkaen. Jos takuan alainen vaade esitetään (todistettu laskulla tai toimitustodistuksella), jakelija poistaa valmistus- tai käsittelyvirheet vaihtamalla tuotteen uuteen tai korjaamalla sen. Takuu ei koske lämmityselementtejä.
- Muut vaateet suljetaan pois pakottavan oikeuden nojalla.
- Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epääsianmukaisesta käsittelystä.
- Vaateet, jotka liittyvät laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.



使用之前请认真阅读操作说明书，并妥善保存以备将来参考。

莱丹 EXAMO 拉力测试机

根据 DIN 51221 第 1 部分制订

应用

测试土工膜，土工布和膜材的剥离强度，剪切强度和拉伸强度的拉力机。

(见 DVS 2225 第 II 部分, DVS 2203 第 II 部分, BAM)

为了确定焊接样品的强度，把测试样条（根据 DVS, DIN 和 ASTM 制作）固定在拉力机上面，以恒定的速度使其拉长，直至测试样条破坏。

最大强度 (F Peak), 断裂强度以及相应时刻的断裂伸长率等数据可在测试的最后阶段获得。如果样条一直在受到拉伸，那么最大屈服应力时的拉伸强度也可得到。

标准测试速度数值：
[DVS, DIN 和 ASTM]

PVC-P	100 mm/min. (3.93 in/min.)
PE-HD	50 mm/min. (1.96 in/min.)
PP, PVDF	20 mm/min. (0.78 in/min.)
PVC-U	10 mm/min. (0.39 in/min.)



警告



如果内部的相关元件没有从电路上断开而仍然处于带电状态，当打开机器外壳时，这些线路暴露在外面就有可能使操作者发生生命危险。



连接拉力机时，应该使用有接地保护的电源插座。机器接地保护任何内部或外部的电路中都可能带来危险！
只允许使用带接地保护的扩展电源线！



注意



使用的电压等级必须与机器铭牌上标明的额定电压值一致。



为了保障工作地点操作者的人身安全，我们强烈建议机器应安装漏电保护器 (RCCB)。



机器操作者必须有相应的资格认证或者在有资格证的操作者指导下使用机器。
严禁儿童使用机器。



机器严禁受潮或浸水。



禁止在操作过程中碰触驱动杆和滑行支架。



禁止在测试件品固定过程中操作滑行支架。

相关认证

Leister Process Technologies, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland 确认已经被使用的相关类型和版本的产品符合下列欧盟指令的相关要求。

相关指令: 2006/42, 2004/108, 2006/95, 2011/65

一致性标准: EN 12100, EN 61326-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

Kaegiswil, 15.07.2015 EN 60335-1, EN 50581

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

Kathrine A.

Andreas Kathriner, GM

处置说明




电动工具、附件和包装的回收不应该对环境带来危害。以下规定仅适用于欧盟国家：禁止将电动工具和普通垃圾混放在一起！根据欧洲指令 2002/96/EC 对于电气和电子设备废弃物的相关规定，以及它们的结合而形成的相关国家法律，不再适合继续使用的电动工具必须分开收集，在不破坏环境的前提下对其进行处理或回收。

技术参数		EXAMO 300F		EXAMO 600F	
电压*	V-	100, 120, 230		100, 120, 230	
功率	W	200		200	
最大拉伸负荷	N	(0.0)	4000	(900)	4000
温度范围	°C	(-2)	-5 bis +80	(-23 +176)	-5 bis +80
负荷测量范围	N	(0.0)	0 - 4000	(900)	0 - 4000
偏差范围	%		<3% Label(20°C)	(<3% 55±5°F)	<3% Label(20°C)
夹具间最小位置	mm	(m)	5	(0.2)	5
夹具间最大位置	mm	(m)	300	(11.8)	600
范围	mm	(m)	300	(11.8)	600
测试速度	mm/min.	(m/min.)	10 - 300	(0.39 - 11.8)	10 - 300
测试样品最大厚度	mm	(m)	7	(0.28)	7
测试样品最大宽度	mm		40 (60 可选)		40 (60 可选)
测试样品最大宽度	(m)		1.57 (2.36 可选)		1.57 (2.36 可选)
USB端口			可选		可选
噪音等级	L _{WA} (dB)		<70		<70
重量**	kg	(lbs)	14	(30.9)	17.5
外形尺寸	(LxWxH) mm		750 x 270 x 190		1050 x 270 x 190
外形尺寸	(LxWxH) (in)		(29.5 x 10.6 x 7.5)		(41.3 x 10.6 x 7.5)
认证标识			CE		CE
保护等级			④		④

* 主电源电压不可转变 · · · 不含电源线

技术参数和规格可能在不事先通知的情况下进行调整。

设备说明图

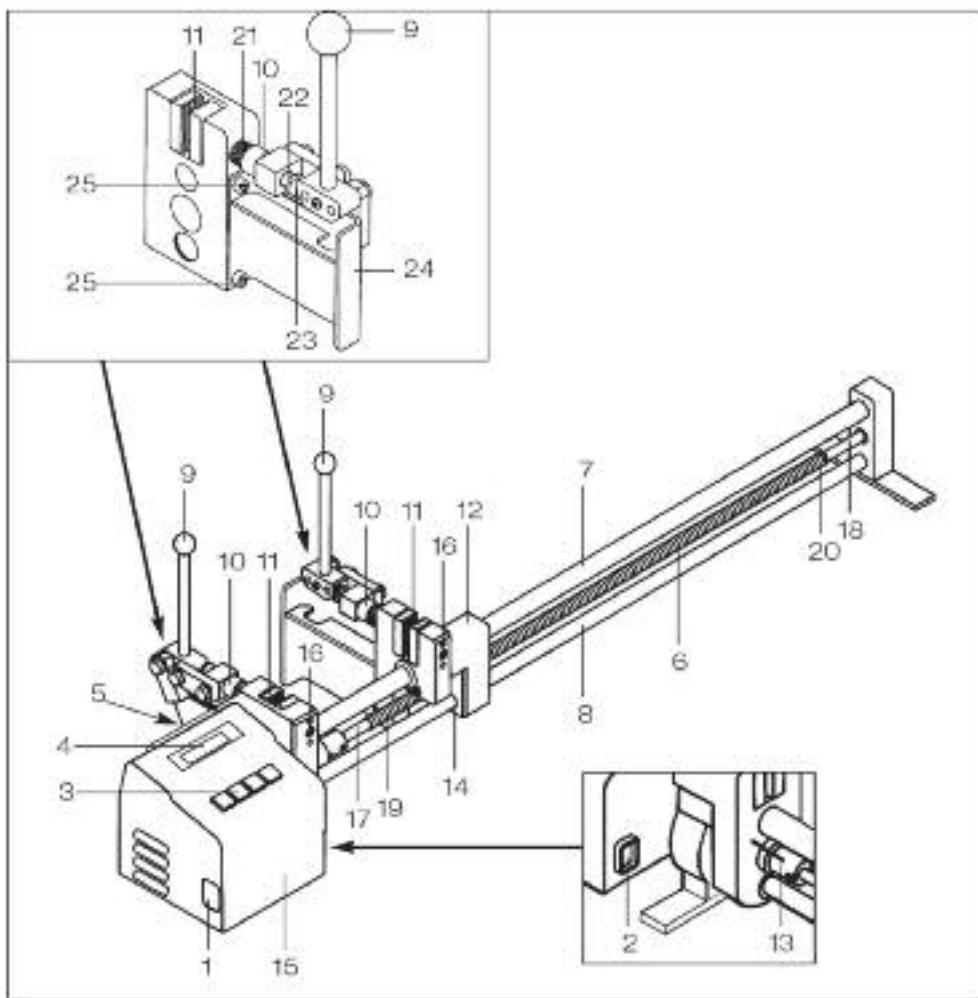

- | | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| 1. 电源线插座 | 10. 调节螺栓 | 18. 行进安全位置 |
| 2. 主开关 | 11. 锁紧夹嘴 | 19. 回退行程螺纹起始位 |
| 3. 键盘 | 12. 滑行支架 | 20. 测试行程螺纹起始位 |
| 4. 展示屏 | 13. 距离调节器 | 21. 弹簧 |
| 5. USB端口 (可选) | 14. 梯形调节螺纹 | 22. 压簧杯水平轴 |
| 6. 驱动轴 | 15. 安装驱动马达和
电路的外壳 | 23. 平口螺丝 |
| 7. 高位导向杆 | 16. 固定夹紧嘴的安装螺丝 | 24. 支撑架 |
| 8. 低位导向杆 | 17. 滑行支架回退安全位置 | 25. 螺丝 |
| 9. 钢丝杆 | | |

机器键盘操作说明 (3)



开始/停止

快速 往回
移动/减小快速 往前
移动/增大

选择菜单

机器显示屏操作说明 (4)



A 滑动夹紧装置位置 (测试参数)

[mm]

当按下键时滑块 或 绝对位置

B 测试过程中最大拉伸负荷

[N]

C 剪切之前： 实际拉伸负载

[N]

剪切之后： 断裂强度

[N]

D 测试速度设定值 [mm/min]

E FPeak值时的伸长率 (到达时停止)

F 剪切值时的伸长率

G 测试速度实际值

> 测试中

□ 停止

>> 快速往前移动

<< 快速往后移动

H USB 状态

| 当前文件识别

• 纪录中

J 关闭方式

A 到达FTear值时自动关闭

M 手动关闭

K 驱动部分超过当前显示值

< 超过当前测试范围

工作准备

- 打开机器贮物箱
- 将附带的电源线连接到插座 (11) 上面
- 将机器连接到主电源上面
- 拉出锁紧杆 (9) 直到其被锁定
- 开启主开关 (2)
 - 滑行支架不在距离调节器 (13) 位置
 - 按下 (4) 显示屏 (4) 上出现准备初始化
 - 按  键，显示屏上出现初始化中。请等待；同时滑行支架向着距离调节器 (13) 移动。
 - 显示屏 (4) 显示标准模式
 - 滑行支架不在距离调节器 (13) 位置
 - 显示屏 (4) 显示标准模式

测试参数

- 使用下列按钮设置测试参数



设定速度



设定初始长度



设定初始拉力



- 速度： 测试速度 单位： mm/min

- 初始长度：夹嘴位置 单位： mm。当按下键 或 时，它由设备自动调整。
夹嘴位置任何时候都可通过按键 或 进行校正。
滑动支架 (12) 的绝对位置 (夹嘴间距) 出现在显示屏 (4) 上面。

- 初始拉力：初始拉力的级别。当设定的初始拉力值达到时，测试拉伸强度的程序就会开始。如果初始拉力设定在ON的状态，测试程序便可通过按下  开始键进行启动。

- 按下  键退出菜单

- 当设定初始长度时，显示的拉力值或许会是 $\neq 0$ 。原因：设备本身温度的影响，和/或锁紧夹嘴上面的力，夹嘴距离外壳 (15) 非常近。
- 当测试开始时，拉力值重新设置为 0。

 
配置有 USB 端口的机器有更多的菜单项（见 USB 端口操作说明部分）。

固定测试样品

- 通过调节锁紧杆 (9) 松开拉紧的锁紧夹嘴 (11)
- 根据测试样品的厚度通过调节螺丝 (10) 调节锁紧夹嘴 (11)
- 调节锁紧杆 (9) 固定好测试样品材料
- 如果测试样品的宽度小于 40mm, 它必须被水平地固定在夹嘴高度方向的中间位置。
- 在测试样品固定过程中, 禁止操作滑行支架, 否则过载保护功能将被激活。




剪切测试 (DVS 2220-2)



剥离测试 (DVS 2220-3)



 拉伸测试 (DVS 2200 Teil II)



开始测试程序


- 按下开始/停止键
- 当到达设定的初始拉力值时, 将伸长率和位置数值重新置为零, 测试赋值过程开始! (如果初始拉力值已经设定为 ON, 测试赋值过程立即开始)。

结束测试程序

- 如果测试样品断裂, 按下 键使滑行支架 (12) 停止移动。
- 如果没有按下 键, 则滑行支架 (12) 在最后将自动停止。
- 中断或停止拉伸测试, 按下 开始停止键
- 当样品做剪切测试时, 滑行支架 (12) 将自动停止。
- 当样品没有受到剪切作用时, 滑行支架 (12) 在运行到最后位置时停止。
- 中断或停止拉伸测试, 按下 开始停止键。当中断拉伸测试时, 如果传感器压力低于初始拉力设定值 (见 Peak 显示值), 测试值不需重置。这样保证了当前的测试能够被继续进行。
- 自动关闭功能在某些拉伸测试中, 当样品断裂时可能成为测试过程的障碍。因而该项功能可能会被置于无效状态。同时按下 和 键, 回到选择菜单。

按下 键, 自动关闭功能激活 (默认);

按下 键, 自动关闭功能被死 (手工)。

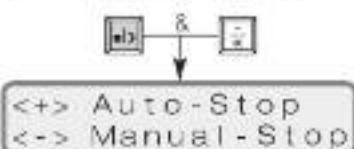

测试数据读取

- 通过显示屏 (4) 读取测试值。
- 按下  键。滑行支架将会移动回至程序设定的开始位置。位置显示会复到夹嘴固定位置。
- 再次按下  键，测试数据被删除，新的拉伸测试过程开始。

取走测试样品

- 调节锁紧杆 (9) 松开锁紧夹嘴 (11) 移走焊接样品。
- 设备准备下一次的测试。

运输

- 推出并放下锁紧杆 (9) 直至极限位置。
- 断开主电源连接线。
- 将电源线从设备上断开，并放入存贮箱中。
- 关好存贮箱。

夹嘴更换

- 松开夹嘴
 - 旋动夹嘴 (11) 的调节螺丝 (10)
 - 用 6 mm 板手将压紧杆水平轴 (22) 从夹嘴 (11) 上面旋下
 - 移开夹嘴 (11)
- 固定夹嘴
 - 用 4 mm 内六角松开安装螺丝 (16)
 - 拉出夹嘴 (11)
- 按照相反的顺序安装夹嘴
 - 观察夹嘴 (11) 的对齐情形



· USB 端口能够将测试过程中的拉力，伸长率和测试速度等数值记录在标准的 USB 装置上。该功能通过电子表格制作软件实现，例如微软公司的Excel。拉力机交付时莱丹不提供此类软件。

· USB 端口基本情况


- 如果使用 USB 盘，它应该有512 字节的存储空间，按照FAT 32 进行过格式化。
- **重要：**任何时候必须事先在设备上对新 USB 盘进行检测！有时，并不是所有 USB 盘都能在设备上工作。这通常依赖于一些条件，例如USB 备份。倾向自动启动的预安装软件，盘的锁定状态等等。
- 当 USB 盘保存文件时严禁将其拔离设备！否则数据无法得到保存！任何时候都必须依照这些指示结束样品的测试。

· 日期和时间

- 设备首次使用时，设定或检查日期和时间。操作者可在标签设置项下找到相关的指导说明（图表）。
- 如果日期发生了改变，将设备断电两秒钟，接着再次开启以便新的日期能够被接受。
- 日期和时间由独立于动力电源的电池提供能量，这样可以定期检查其功能。

· 连接 USB 盘

- 将保护封套放下
- 将 USB 盘连接到 USB 端口上
- 信号 I (A) 在设备显示屏上出现

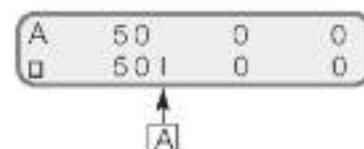


· 文件名称

- 当记录开始时，由当前日期（月和日）与文件编号组成的文件名将自动被创建。例如：0309-002
509, 三月，第二个样品。
- 每保存一次，文件编号就自动增加。每天的文件编号都从 001 开始。



目的是为了设置日期、编辑客户文档或显示操作时间记录数值。

同时按下 \square 和 \square 键，以下显示将会出现：

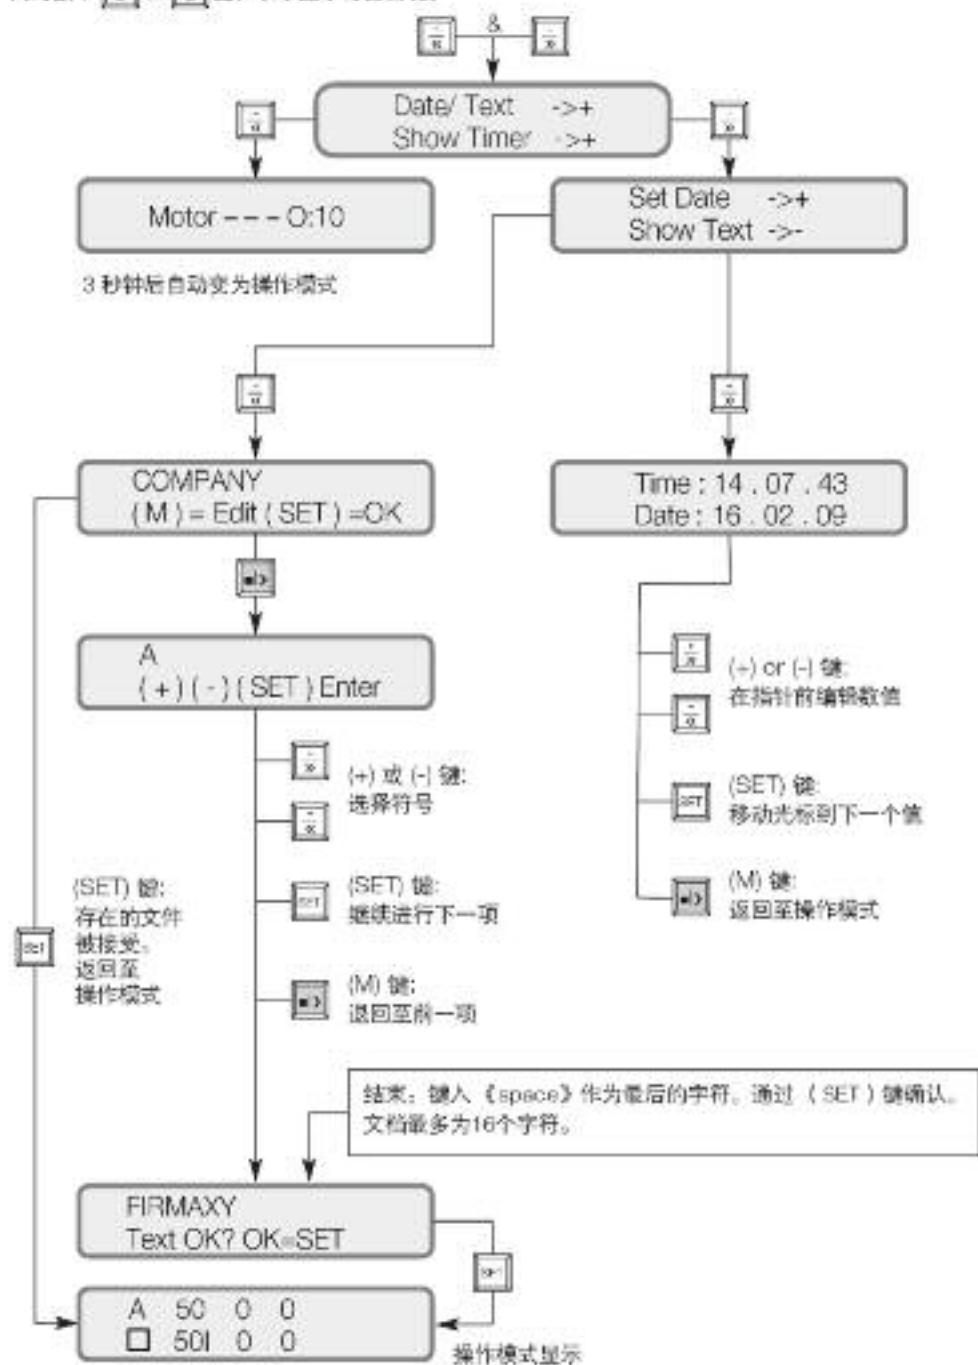

记录测试数据



- 当预设的参数被正确键入之后，设备便可以准备进行记录。
- 按下 键开始测试。《PLEASE WAIT USB》和文件编号等信息便闪烁出现在显示屏 (4) 上。现在文件已经打开并且标题也设定完成。

PLEASE WAIT USB
File 001

- 文件一旦建立完成，显示屏 (4) 上的符号从 变为闪烁箭头符号测试开始。

A	5.0	0	0
>	5.0→	0	0

- 施加的压力，速度和伸长率等数值每毫米纪录一次。
- 含有客户文档，文件编号，日期，时间和设定参数的标题每次测试都会予以保存（参见赋值部分）。

停止记录



- 如果测试样品撕断 (FTear)，或者通过按下 ，， 键取消，或者得到了纪录的最终结果，则测试自动停止。
- 信息《PLEASE WAIT USB》再次出现在显示屏上。


PLEASE WAIT USB
File 001

当上述消息条未出现时，严禁取走 USB。

更多记录



- 取走探针

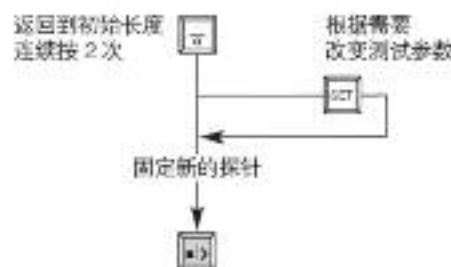

- 如果数值不能再被记录，USB 必须取走
- 不定期地通过 PC 机检查 USB 剩余的可用空间。

评估




- 将USB 盘插入计算机（莱丹不提供）的 USB 接口
- 启动电子表格制作软件（莱丹不提供）
- 打开文件
- 选择驱动程序 [驱动 USB 盘]
- 文件键入：《all files》
- 根据需要打开相应的文件 (*.csv)
- 文件打开。文件内容举例说明如下：

标题	客户文档（可编辑） 测试样品编号	FIRMA-XY 文件编号： 028-001 瑞士莱丹公司 EXAMO 适用软件 2.0A 日期： 12.02.2009 时间： 14:59:13 速度= 100mm/min 初始长度= 50mm 初始拉力= ON
	列标题 单位	应变 [%] F_PV [N] SPEED_PV [mm/min]
数据	1. 记录	5 0 100
	2. 记录	10 0 100
	3. 记录	15 3 100
	FPeak	20 9 100
	FTear	FTear: 20 9 100 文件结束

创建曲线图



- 选择一组测试数据。将概述、单位和记录这一列设置高亮状态（见上表）
- 键入《创建图表》系统，使用向导创建图表（更多详细描述，请参考电子表格制作软件使用指南，莱丹公司不提供）
- 可能的图表形状

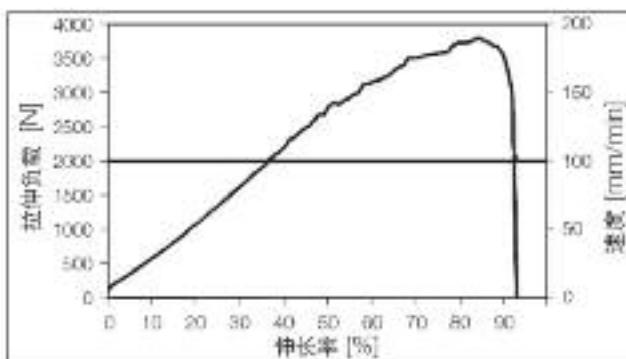

机器故障和预防措施

- 返回时段滑行支架受阻
 - 如果支架返回时阻，过载安全保护装置将被激活。
 - 梯形调节螺纹 (14) 从滑行支架 (12) 上面松开。
 - 梯形调节螺纹 (14) 移动到驱动轴 (6) 的滑行支架回退安全位置。
 - 必须通过  键使机器停止。
 - 如果机器处在《Wait for Initialize》状态，手动操作距离调节器 (13)。
 - 按下  键启动机器。
 - 人工移动梯形调节螺纹 (14) 至回退行程螺纹起始位 (19)，梯形调节螺纹 (14) 被驱动轴 (6) 牵住，使其在测试方向上移动。
 - 在梯形调节螺纹 (14) 的左手边，如果至少有一个驱动轴 (6) 的螺纹能够看得到，则必须按下  键将机器停止。
 - 用手推动滑行支架 (2) 直至其停止在梯形调节螺纹 (14) 的位置。
 - 通过主开关 (2) 将机器从电源断开，然后再将机器开启。
 - 根据第 4 页的操作说明对机架再次进行初始化。
- 测试方向过载安全保护装置
 - 如果超过允许的最大拉伸负载 4000 N，机器将自动停止以免受到损坏。
 - 按下  键，使探针处于非工作状态。
 - 移走测试样品。
 - 固定好新的测试样品，重复进行测试。
- 马达过载电流
 - 设备一直会在测试马达记录电流值。如果电流超过了允许的最大电流，马达速度将降低。此时  符号会出现在显示屏上。
 - 按下  键，使机架停止工作；按下  键释放测试样品。
 - 移走样品。
 - 固定好新的样品，再次进行测试。
- 测试方向上驱动轴末端过度滑行
 - 如果测试结束阶段不能够被识别，滑行支架 (12) 将会移动到行进安全位置 (18)。
 - 按下  键机器停止运转。
 - 重新启动机器 
 - 手动调节滑行支架 (12) 至测试行程螺纹起始位 (20)。
 - 在滑行支架 (12) 的右手边，如果至少有一个驱动轴 (6) 的螺纹螺牙能够看得到，则必须按下  键将机器停止。
 - 关闭主开关 (2) 使机器停止工作，然后再次开启机器。
 - 根据操作说明再次对设备进行初始化

拉力测试机版本

EXAMO 300F / EXAMO 300F，配有 USB 端口
EXAMO 600F / EXAMO 600F，配有 USB 端口

维护保养

- 保持驱动轴（6）洁净，每使用 40 小时以后须添加润滑油。当在恶劣的环境中使用时，相应的时间间隔必须缩短。
- 保持导向杆（7）（8）清洁干净。
- 摩擦轴承和主动轴轴承无须维护。禁止添加润滑油或油脂的润滑剂（里面含润滑油添加剂如硫化锌、硫化钼和其他类似物），因为这将会影响轴承的使用寿命。
- 滑行支架（12）中损坏的擦拭装置必须立即进行更换。
- 检查电源线和插头，防止有电性能或机械性能的损坏。

服务和维修

- 每运行 1000 小时之后，必须由客户附近的服务中心检查碳刷的磨损状况。
- 机器必须也只能由莱丹授权的服务中心进行维修。他们保证使用莱丹原产零部件进行全天候的专业、可靠的服务。

保修条款

- 自客户购买之日起（通过发票，发货单等确认期限），莱丹公司对工具通常提供一（1）年的保修。对于发生的损坏部分，莱丹 将进行校正、更换零部件或进行维修。
 - 根据相关规定，客户的其它权利要求莱丹无法保障。
 - 由于正常磨损、过载或不正确操作而引起的损坏不在保修范围之内。
 - 如果购买者改装或改变过设备，莱丹 不予进行保修。
-
- 此设备自购买之日起适用直销代理/销售商提供的担保或保修权利。若因生产或加工问题提出担保或保修要求（通过账单或供货单证明），此类问题将由经销商通过更换备件或维修予以排除。加热元件不属于担保或保修范围。
 - 其他担保或保修要求均依照强制性法规予以排除。
 - 由正常磨损、过载或不当操作造成的损坏不可享受保修服务。
 - 若购买者对设备进行改装或更改，则不再享受担保或保修服务





© Copyright by Leister

Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.leister.com
sales@leister.com

HUN / BA EXAMO / 02.2003 / 07.2015
Art. 154.308